COMMUNE DE PAITA



Dossier de Consultation des Entreprises

RÉNOVATION DES VOIRIES DES LOTISSEMENTS SCHEFFLÉRAS ET JULISA

07 Extraits inspections télévisuelles sur réseaux assainissement (ITV)

Marché N°15009/2021/1-2-3-4-5/323-01



Imm. Le kariba BP76 – Nouméa Tél: 25 19 70 Fax: 25 04 85 Email: vrd@etec.nc

Affaire 2899 - Mars 2021



18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON P212 - P213

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état

Ville ou village (AAN) Paita Quartier (AAO) Paddon

Emplacement (AAJ) Lotissement Scheffleras

Propriété foncière (AAQ) (A) Bien public Date d'inspection (ABF) 04/11/2020 Nom de l'inspecteur (ABH) WALEWENE Steeven

Méthode d'inspection (ABÉ) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

: P212 Référence du noeud 1 (AAD) Référence du noeud 2 (AAF) P213 Référence du noeud de départ (AAB) : P212

Sens d'écoulement (AAK) (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Type de collecteur (ACJ) (A) Collecteur gravitaire Utilisation du collecteur (ACK) (C) Collecteur de type unitaire

Longueur du troncon 0.00 ml Longueur non inspectée : 0.00 ml Longueur inspectée : 0.00 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) (A) Circulaire Dimension (ACB) Ø160mm : (AX) PVC-U Matériau (ACD)

Conditions d'Intervention Précipitations (ADA) Température (ADB) (A) Pas de précipitations

(A) Température au-dessus de zéro

Régulation de débit (ADC) (A) Aucune mesure prise

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal (ABC) : (A) La face intérieure de la paroi du noeud de départ

: FSH Client

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur: Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20


N° de Page : 841 / 1019

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON P212 - P213

Observations du tronçon

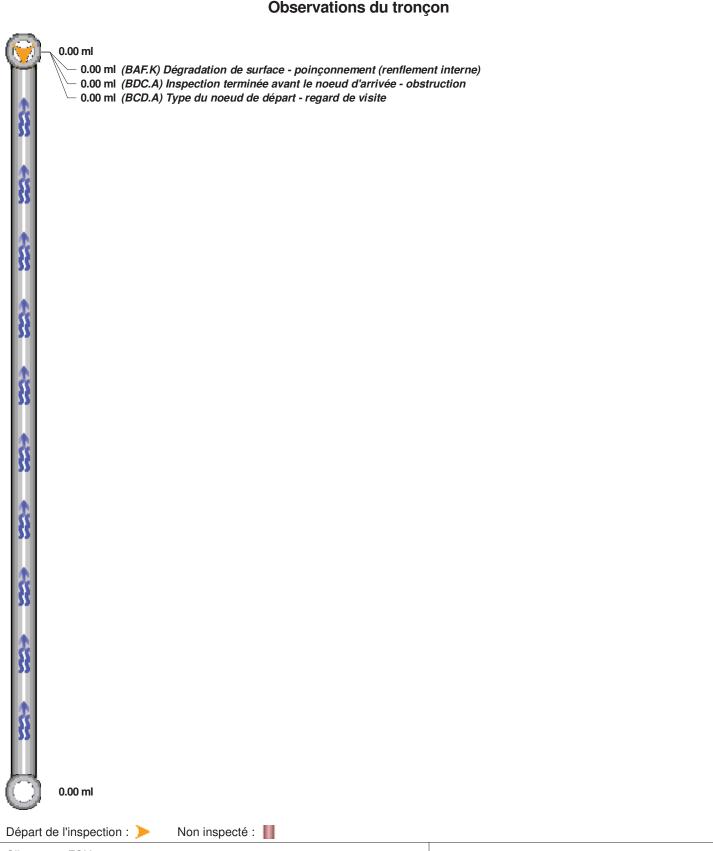

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 842 / 1019

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON P212 - P213

, Lly	Distance	Pente	Compteur
	0.00 ml	0.0 mm/m	00:00:12

(BAF.K) Dégradation de surface - poinçonnement (renflement interne) (BDC.Á) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction





Distance	Pente	Compteur
0.00 ml	0.0 mm/m	00:00:30

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 843 / 1019

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON P228 - P228BIS

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état

Ville ou village (AAN) Paita Quartier (AAO) Paddon

Emplacement (AAJ) Lotissement Scheffleras

Propriété foncière (AAQ) (A) Bien public Date d'inspection (ABF) 04/11/2020 Nom de l'inspecteur (ABH) WALEWENE Steeven

Méthode d'inspection (ABÉ) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : P228 Référence du noeud 2 (AAF) P228BIS Référence du noeud de départ (AAB) : P228

Sens d'écoulement (AAK) (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Type de collecteur (ACJ) (A) Collecteur gravitaire Utilisation du collecteur (ACK) (C) Collecteur de type unitaire

Longueur du troncon 26.50 ml Longueur non inspectée 0.00 ml Longueur inspectée : 26.50 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) (A) Circulaire Dimension (ACB) Ø200mm Matériau (ACD) : (AX) PVC-U

Conditions d'Intervention Précipitations (ADA) Température (ADB) (A) Pas de précipitations

(A) Température au-dessus de zéro

Régulation de débit (ADC) (A) Aucune mesure prise

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal (ABC) : (A) La face intérieure de la paroi du noeud de départ

: FSH Client

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur: Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20


N° de Page : 896 / 1019

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON P228 - P228BIS

Observations du tronçon

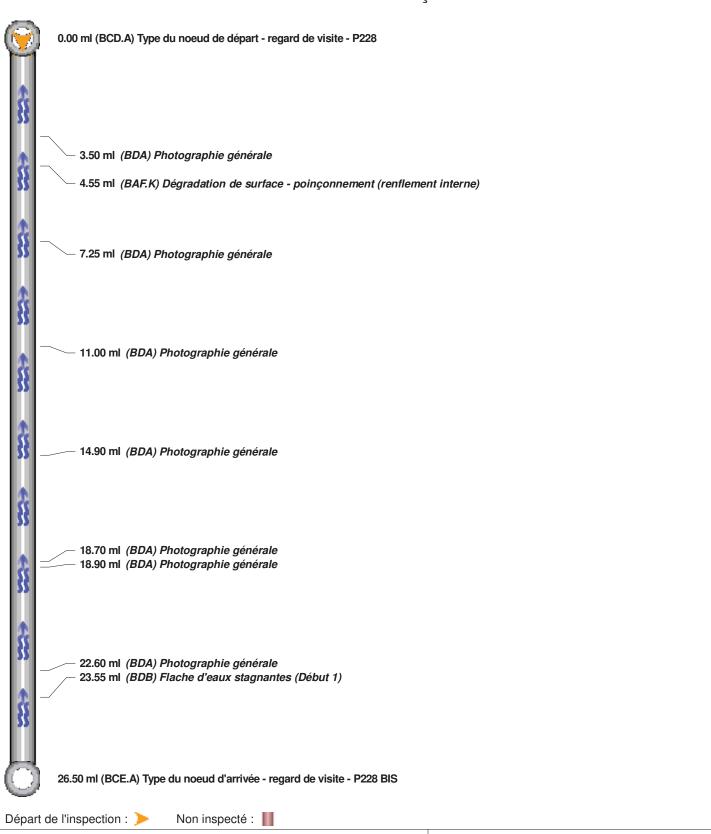

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 897 / 1019

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON P228 - P228BIS

Distance	Pente	Compteur
0.95 ml	0.0 mm/m	00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite Référence du noeud = P228



\forall	Distance	Pente	Compteur
	3.50 ml	57.5 mm/m	00:00:40

(BDA) Photographie générale



\forall	Distance	Pente	Compteur
	4.55 ml	58.9 mm/m	00:01:32

Observation au niveau d'un assemblage.

(BAF.K) Dégradation de surface - poinçonnement (renflement interne)



, Ly	Distance	Pente	Compteur
Y	7.25 ml	58.9 mm/m	00:02:31

(BDA) Photographie générale



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 898 / 1019

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON P228 - P228BIS

, ,	Distance	Pente	Compteur
M	11.00 ml	23.4 mm/m	00:03:10

(BDA) Photographie générale



\forall	Distance	Pente	Compteur
	14.90 ml	21.5 mm/m	00:03:50

(BDA) Photographie générale



\forall	Distance	Pente	Compteur
	18.70 ml	34.1 mm/m	00:04:27

(BDA) Photographie générale



\forall	Distance	Pente	Compteur
	18.90 ml	26.6 mm/m	00:05:16

(BDA) Photographie générale



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 899 / 1019

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON P228 - P228BIS

, U	Distance	Pente	Compteur
Y	22.60 ml	8.8 mm/m	00:06:10

(BDA) Photographie générale



, U	Distance	Pente	Compteur
M	23.55 ml	43.9 mm/m	00:06:30

(BDB) Flache d'eaux stagnantes (Début 1)



Distance	Pente	Compteur
26.50 ml	36.9 mm/m	00:07:27

(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = P228 BIS





Inspection : N=Normal = Inverse

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Paddon

Paita


Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 900 / 1019

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION P228 - P228BIS

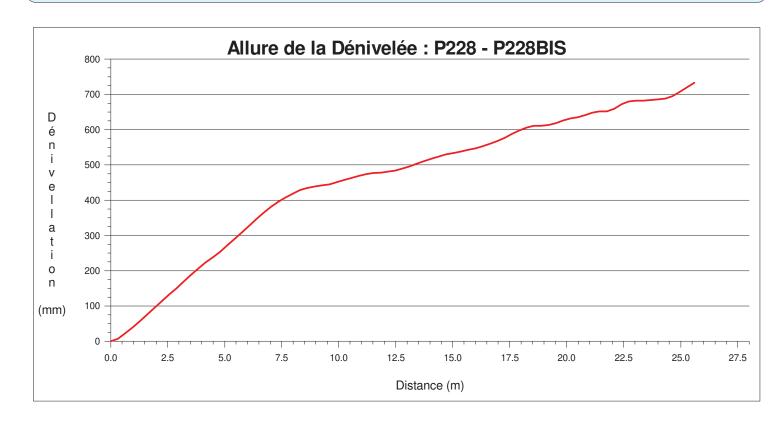

Client : FSH Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 901 / 1019

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON P236 - P230

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état

Ville ou village (AAN) Paita Quartier (AAO) Paddon

Emplacement (AAJ) Lotissement Scheffleras

Propriété foncière (AAQ) (A) Bien public Date d'inspection (ABF) 04/11/2020 Nom de l'inspecteur (ABH) WALEWENE Steeven

Méthode d'inspection (ABÉ) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : P236 Référence du noeud 2 (AAF) P230 Référence du noeud de départ (AAB) : P236

Sens d'écoulement (AAK) (A) Inspection dans le sens de l'écoulement

Type de collecteur (ACJ) (A) Collecteur gravitaire Utilisation du collecteur (ACK) (C) Collecteur de type unitaire

Longueur du troncon 38.00 ml Longueur non inspectée 0.00 ml Longueur inspectée : 38.00 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) (A) Circulaire Dimension (ACB) Ø400mm Matériau (ACD) : (AX) PVC-U

Conditions d'Intervention Précipitations (ADA) Température (ADB) (A) Pas de précipitations

(A) Température au-dessus de zéro

Régulation de débit (ADC) (A) Aucune mesure prise

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal (ABC) : (A) La face intérieure de la paroi du noeud de départ

: FSH Client

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur: Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20


N° de Page : 937 / 1019

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON P236 - P230

Observations du tronçon

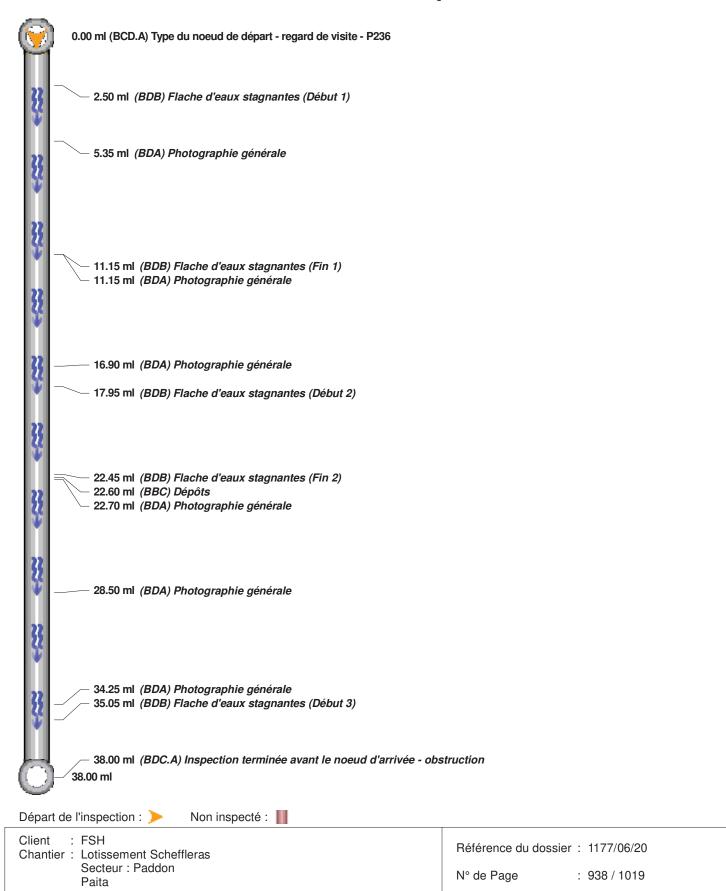

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON P236 - P230

Distance	Pente	Compteur
0.05 ml	0.0 mm/m	00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite Référence du noeud = P236



447	Distance	Pente	Compteur
M	2.50 ml	-3.7 mm/m	00:00:25

(BDB) Flache d'eaux stagnantes (Début 1)



\forall	Distance	Pente	Compteur
	5.35 ml	9.8 mm/m	00:01:03

(BDA) Photographie générale



\forall	Distance	Pente	Compteur
M	11.15 ml	3.7 mm/m	00:01:43

(BDB) Flache d'eaux stagnantes (Fin 1)



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 939 / 1019

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON P236 - P230

 Distance	Pente	Compteur
11.15 ml	3.7 mm/m	00:02:17

(BDA) Photographie générale



ų.	Distance	Pente	Compteur
M	16.90 ml	-13.1 mm/m	00:03:04

(BDA) Photographie générale



\forall	Distance	Pente	Compteur
M	17.95 ml	-14.9 mm/m	00:03:22

(BDB) Flache d'eaux stagnantes (Début 2)



\checkmark	Distance	Pente	Compteur
	22.45 ml	16.8 mm/m	00:04:10

(BDB) Flache d'eaux stagnantes (Fin 2)



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 940 / 1019

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON P236 - P230

\forall	Distance	Pente	Compteur
	22.60 ml	17.7 mm/m	00:04:30

(BBC) Dépôts



جللح	Distance	Pente	Compteur
	22.70 ml	17.7 mm/m	00:05:28

(BDA) Photographie générale



\forall	Distance	Pente	Compteur
	28.50 ml	1.4 mm/m	00:06:21

(BDA) Photographie générale



\forall	Distance	Pente	Compteur
	34.25 ml	13.1 mm/m	00:07:28

(BDA) Photographie générale



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH

Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 941 / 1019

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON P236 - P230

, U.,	Distance	Pente	Compteur
	35.05 ml	-15.9 mm/m	00:07:55

(BDB) Flache d'eaux stagnantes (Début 3)



447	Distance	Pente	Compteur
M	38.00 ml	7.0 mm/m	00:08:22

(BDC.A) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Paddon

Paita


Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 942 / 1019

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION P236 - P230

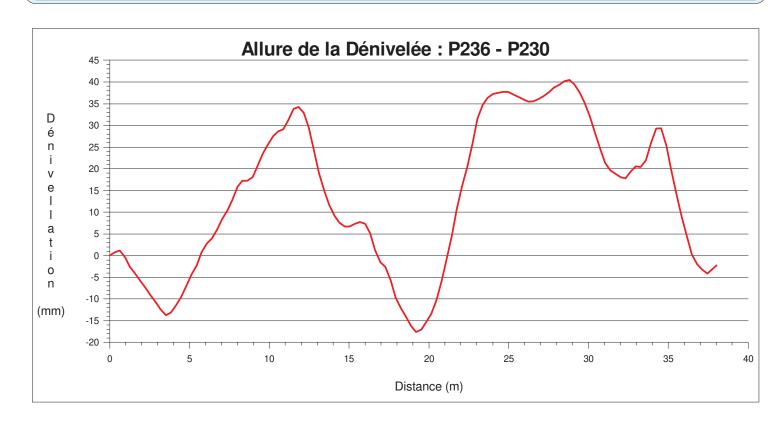

Client : FSH Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 943 / 1019

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON P308 - P308 BIS

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état

Ville ou village (AAN) Paita Quartier (AAO) Paddon

Emplacement (AAJ) Lotissement Scheffleras

Propriété foncière (AAQ) (A) Bien public Date d'inspection (ABF) 12/11/2020 Nom de l'inspecteur (ABH) WALEWENE Steeven

Méthode d'inspection (ABÉ) (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : P308 Référence du noeud 2 (AAF) P308 BIS Référence du noeud de départ (AAB) : P308

Sens d'écoulement (AAK) (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Type de collecteur (ACJ) (A) Collecteur gravitaire Utilisation du collecteur (ACK) (C) Collecteur de type unitaire

Longueur du troncon 12.10 ml Longueur non inspectée 0.00 ml Longueur inspectée : 12.10 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) (A) Circulaire Dimension (ACB) Ø160mm Matériau (ACD) : (AX) PVC-U

(A) Pas de précipitations

Conditions d'Intervention Précipitations (ADA) Température (ADB) (A) Température au-dessus de zéro

Régulation de débit (ADC) (A) Aucune mesure prise

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal (ABC) : (A) La face intérieure de la paroi du noeud de départ

: FSH Client

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur: Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 342 / 1019


Paita

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON P308 - P308 BIS

Observations du tronçon

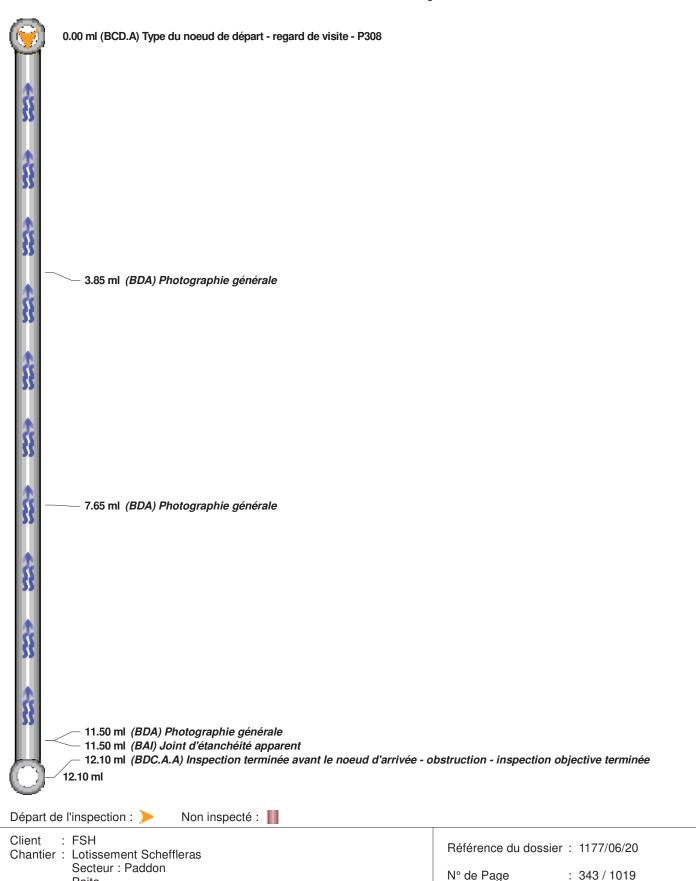

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON P308 - P308 BIS

Distance	Pente	Compteur
0.95 ml	0.0 mm/m	00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite Référence du noeud = P308



, U	Distance	Pente	Compteur
M	3.85 ml	21.5 mm/m	00:00:30

(BDA) Photographie générale



\forall	Distance	Pente	Compteur
M	7.65 ml	24.3 mm/m	00:01:03

(BDA) Photographie générale



₩	Distance	Pente	Compteur
	11.50 ml	38.3 mm/m	00:01:46

(BDA) Photographie générale



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 344 / 1019

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON P308 - P308 BIS

447	Distance	Pente	Compteur
	11.50 ml	38.3 mm/m	00:01:59

(BAI) Joint d'étanchéité apparent



\forall	Distance	Pente	Compteur
	12.10 ml	48.6 mm/m	00:02:24

(BDC.A.A) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction - inspection objective terminée





Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 345 / 1019

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON P308 - P402

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état

Ville ou village (AAN) Paita Quartier (AAO) Paddon

Emplacement (AAJ) Lotissement Scheffleras

Propriété foncière (AAQ) (A) Bien public Date d'inspection (ABF) 24/02/2021 Nom de l'inspecteur (ABH) Espalieu

Méthode d'inspection (ABÉ) (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : P308 Référence du noeud 2 (AAF) P402 Référence du noeud de départ (AAB) : P308

Sens d'écoulement (AAK) (A) Inspection dans le sens de l'écoulement

Type de collecteur (ACJ) (A) Collecteur gravitaire Utilisation du collecteur (ACK) (C) Collecteur de type unitaire

Longueur du troncon 21.35 ml Longueur non inspectée : 0.00 ml Longueur inspectée : 21.35 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) (A) Circulaire Dimension (ACB) Ø300mm Matériau (ACD) : (AX) PVC-U

(A) Pas de précipitations

Conditions d'Intervention Précipitations (ADA) Température (ADB) (A) Température au-dessus de zéro

Régulation de débit (ADC) (A) Aucune mesure prise

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal (ABC) : (A) La face intérieure de la paroi du noeud de départ

: FSH Client

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur: Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20


N° de Page : 332 / 1019

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON P308 - P402

Observations du tronçon

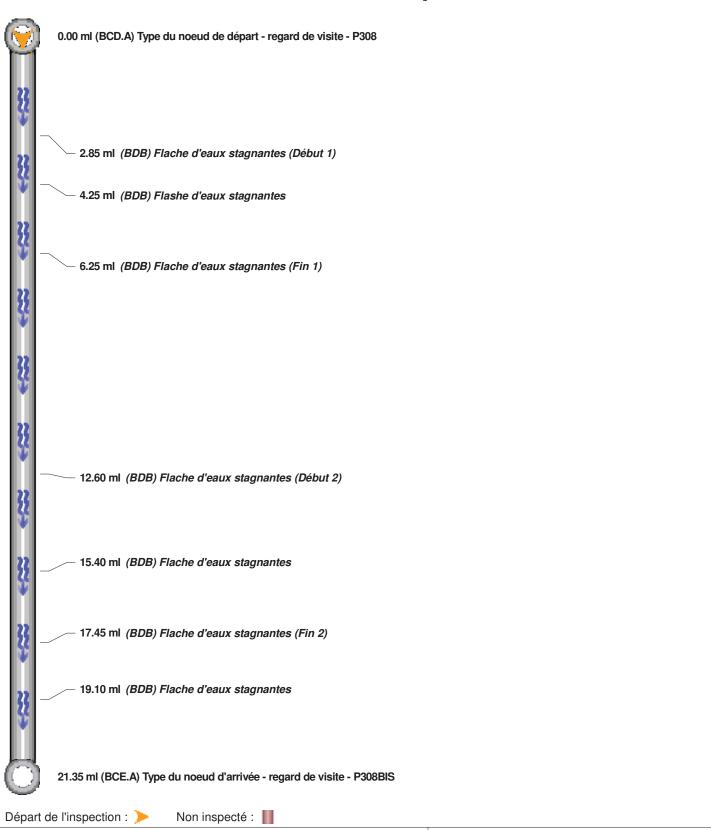

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 333 / 1019

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON P308 - P402

Distance	Pente	Compteur
1.15 ml	0.0 mm/m	00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite Référence du noeud = P308



, U	Distance	Pente	Compteur
M	2.85 ml	-22.4 mm/m	00:00:09

(BDB) Flache d'eaux stagnantes (Début 1)



\checkmark	Distance	Pente	Compteur
	4.25 ml	-8.8 mm/m	00:00:23

(BDB) Flashe d'eaux stagnantes



Y	Distance	Pente	Compteur
	6.25 ml	19.1 mm/m	00:00:49

(BDB) Flache d'eaux stagnantes (Fin 1)



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 334 / 1019

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON P308 - P402

, U.,	Distance	Pente	Compteur
	12.60 ml	-2.8 mm/m	00:01:17

(BDB) Flache d'eaux stagnantes (Début 2)




\forall	Distance	Pente	Compteur
M	15.40 ml	5.1 mm/m	00:01:34

(BDB) Flache d'eaux stagnantes



₩,	Distance	Pente	Compteur
M	17.45 ml	23.8 mm/m	00:01:46

(BDB) Flache d'eaux stagnantes (Fin 2)

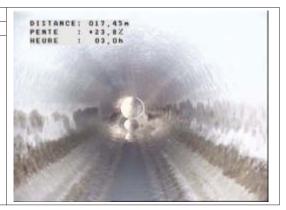

\forall	Distance	Pente	Compteur
M	19.10 ml	6.0 mm/m	00:02:00

(BDB) Flache d'eaux stagnantes



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 335 / 1019

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON P308 - P402

Distance	Pente	Compteur
21.35 ml	14.5 mm/m	00:02:23

(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = P308BIS



Inspection : Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Paddon

Paita


Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 336 / 1019

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION P308 - P402

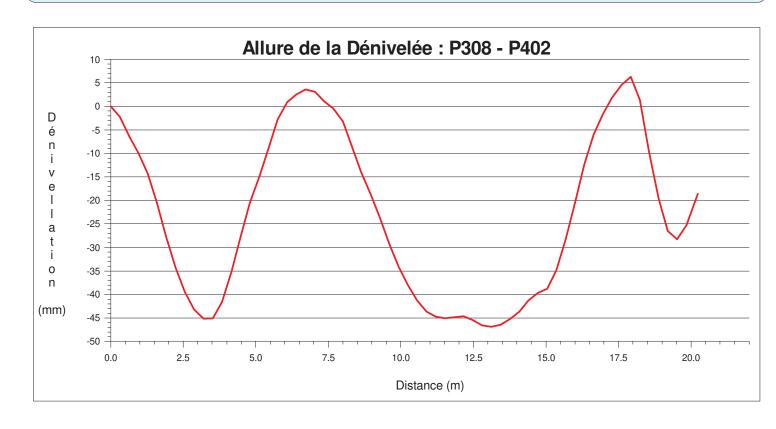

Client : FSH Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 337 / 1019

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON P433 - P432

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état

Ville ou village (AAN) Paita Quartier (AAO) Paddon

Emplacement (AAJ) Lotissement Scheffleras

Propriété foncière (AAQ) (A) Bien public Date d'inspection (ABF) 29/10/2020 Nom de l'inspecteur (ABH) WALEWENE Steeven

Méthode d'inspection (ABÉ) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : P433 Référence du noeud 2 (AAF) P432 Référence du noeud de départ (AAB) : P433

Sens d'écoulement (AAK) (A) Inspection dans le sens de l'écoulement

Type de collecteur (ACJ) (A) Collecteur gravitaire Utilisation du collecteur (ACK) (C) Collecteur de type unitaire

Longueur du troncon 18.50 ml Longueur non inspectée 0.00 ml Longueur inspectée : 18.50 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) (A) Circulaire Dimension (ACB) Ø315mm Matériau (ACD) : (AX) PVC-U

Conditions d'Intervention Précipitations (ADA) Température (ADB) (A) Pas de précipitations

(A) Température au-dessus de zéro

Régulation de débit (ADC) (A) Aucune mesure prise

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal (ABC) : (A) La face intérieure de la paroi du noeud de départ

: FSH Client

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur: Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 466 / 1019

Secteur : Paddon


Paita

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON P433 - P432

Observations du tronçon

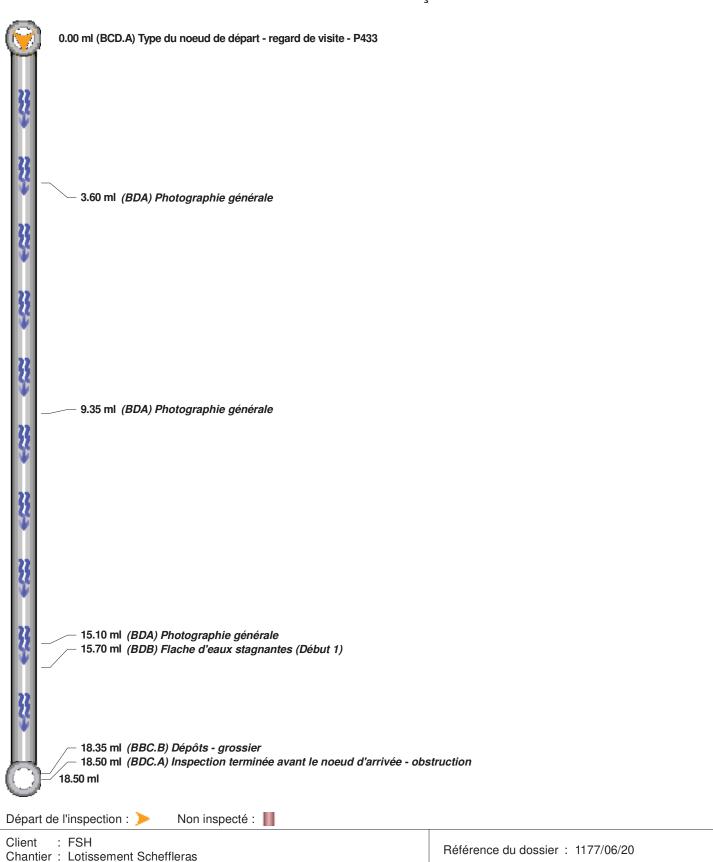

N° de Page

: 467 / 1019

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON P433 - P432

Distance	Pente	Compteur
0.00 ml	0.0 mm/m	00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite Référence du noeud = P433



, U	Distance	Pente	Compteur
M	3.60 ml	-29.0 mm/m	00:00:35

(BDA) Photographie générale



₩,	Distance	Pente	Compteur
M	9.35 ml	-28.5 mm/m	00:01:20

(BDA) Photographie générale



\forall	Distance	Pente	Compteur
M	15.10 ml	-36.0 mm/m	00:02:07

(BDA) Photographie générale



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH

Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 468 / 1019

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex

Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON P433 - P432

Ψ,	Distance	Pente	Compteur
M	15.70 ml	-25.7 mm/m	00:02:28

(BDB) Flache d'eaux stagnantes (Début 1)



, U	Distance	Pente	Compteur
M	18.35 ml	-49.6 mm/m	00:02:53

(BBC.B) Dépôts - grossier



\forall	Distance	Pente	Compteur
	18.50 ml	-49.6 mm/m	00:04:13

(BDC.A) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Paddon

Paita


Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 469 / 1019

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION P433 - P432

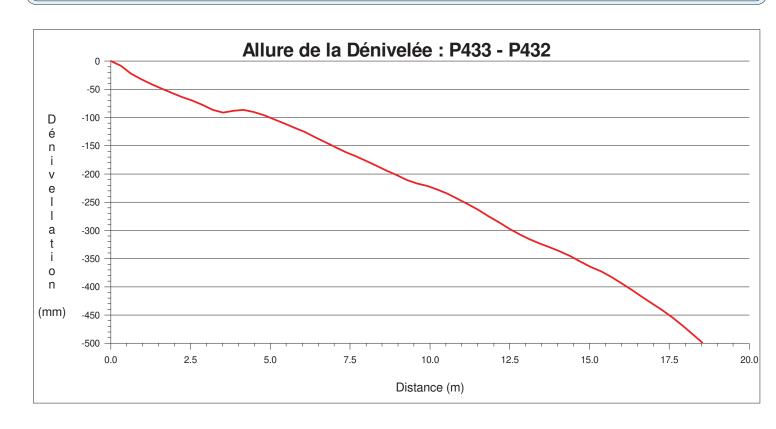

Client : FSH Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 470 / 1019

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON P485 - ES06BIS

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) (C) Inspection de routine de l'état

Ville ou village (AAN) Paita Quartier (AAO) Paddon

Emplacement (AAJ) Lotissement Scheffleras

Propriété foncière (AAQ) (A) Bien public Date d'inspection (ABF) 25/02/2021 Nom de l'inspecteur (ABH) Espalieu

Méthode d'inspection (ABÉ) (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : P485 Référence du noeud 2 (AAF) ES06BIS Référence du noeud de départ (AAB) : P485

Sens d'écoulement (AAK) (A) Inspection dans le sens de l'écoulement

Type de collecteur (ACJ) (A) Collecteur gravitaire Utilisation du collecteur (ACK) (C) Collecteur de type unitaire

Longueur du troncon 44.20 ml Longueur non inspectée : 0.00 ml : 44.20 ml Longueur inspectée

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) (A) Circulaire Dimension (ACB) Ø400mm : (AX) PVC-U Matériau (ACD)

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM)
Précipitations (ADA) (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection

(A) Pas de précipitations

(A) Température au-dessus de zéro Température (ADB)

Régulation de débit (ADC) (A) Aucune mesure prise

Références et Supports Norme (ABA)

: EN13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal (ABC) : (A) La face intérieure de la paroi du noeud de départ

: FSH Client

Lotissement Scheffleras Chantier:

Secteur: Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20


N° de Page : 29 / 1019

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON P485 - ES06BIS

Observations du tronçon

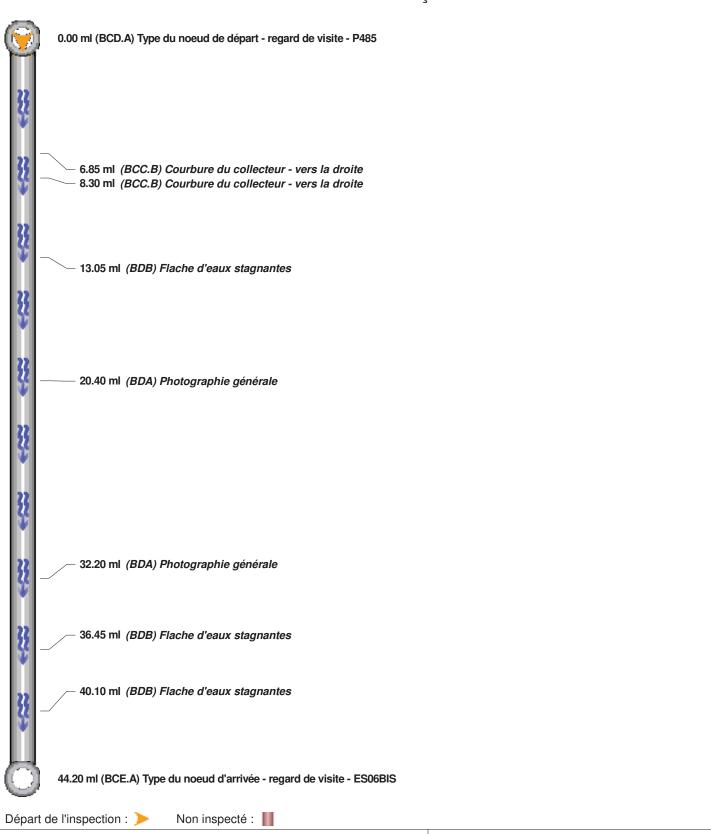

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 30 / 1019

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON P485 - ES06BIS

Distance	Pente	Compteur
1.15 ml	0.0 mm/m	00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite Référence du noeud = P485




, U	Distance	Pente	Compteur
M	6.85 ml	-0.4 mm/m	00:00:38

(BCC.B) Courbure du collecteur - vers la droite




\forall	Distance	Pente	Compteur
M	8.30 ml	-0.9 mm/m	00:00:58

(BCC.B) Courbure du collecteur - vers la droite

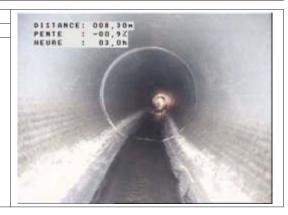

\forall	Distance	Pente	Compteur
	13.05 ml	-7.9 mm/m	00:01:24

(BDB) Flache d'eaux stagnantes

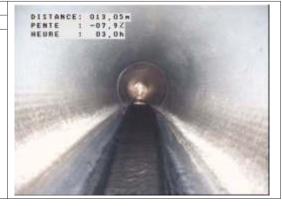

Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 31 / 1019

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON P485 - ES06BIS

\forall	Distance	Pente	Compteur
	20.40 ml	-15.4 mm/m	00:01:55

(BDA) Photographie générale




\forall	Distance	Pente	Compteur
	32.20 ml	-0.9 mm/m	00:02:50

(BDA) Photographie générale



447	Distance	Pente	Compteur
M	36.45 ml	-11.7 mm/m	00:03:20

(BDB) Flache d'eaux stagnantes

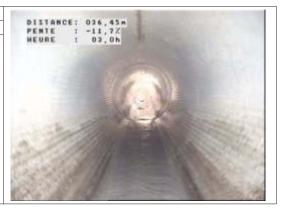

Y	Distance	Pente	Compteur
	40.10 ml	-2.8 mm/m	00:03:39

(BDB) Flache d'eaux stagnantes



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 32 / 1019

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON P485 - ES06BIS

Distance	Pente	Compteur
44.20 ml	27.6 mm/m	00:04:19

(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = ES06BIS



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Paddon

Paita


Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 33 / 1019

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION P485 - ES06BIS

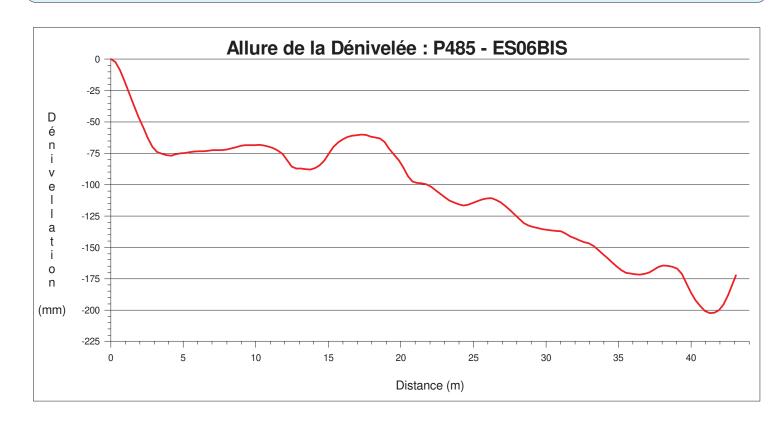

Client : FSH Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Paddon

Paita

Référence du dossier : 1177/06/20

N° de Page : 34 / 1019

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON C632 BIS - C632

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état

Ville ou village (AAN) : Paita Quartier (AAO) : Canna

Emplacement (AAJ) : Lotissement Scheffleras

Date d'inspection (ABF) : 09/12/2020 Nom de l'inspecteur (ABH) : FILS

Méthode d'inspection (ABÉ) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : C632 BIS Référence du noeud 2 (AAF) : C632 Référence du noeud de départ (AAB) : C632 BIS

Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire

Longueur du tronçon : 17.00 ml Longueur non inspectée : 0.00 ml Longueur inspectée : 17.00 ml

Identification de la Canalisation

 Forme (ACA)
 : (A) Circulaire

 Dimension (ACB)
 : Ø500mm

 Matériau (ACD)
 : (AX) PVC-U

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection

Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations

Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro

Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal (ABC) : (A) La face intérieure de la paroi du noeud de départ

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Canna

Paita

Référence du dossier : 1175/06/20


N° de Page : 49 / 558

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON C632 BIS - C632

Observations du tronçon

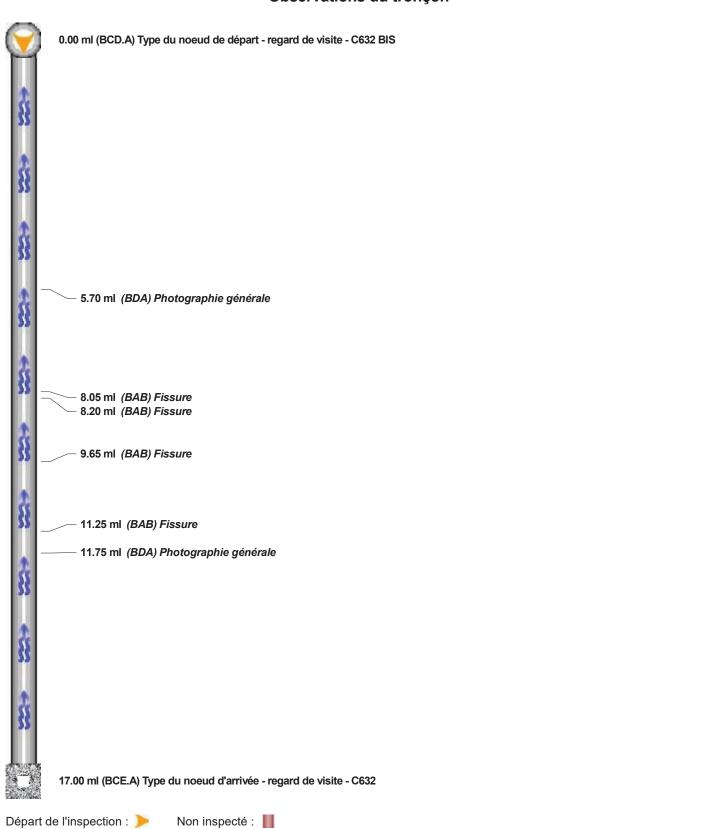

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur: Canna

Paita

Référence du dossier : 1175/06/20

N° de Page : 50 / 558


18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON C632 BIS - C632


\(\)	Distance	Pente	Compteur
	0.95 ml	0.0 mm/m	00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite Référence du noeud = C632 BIS

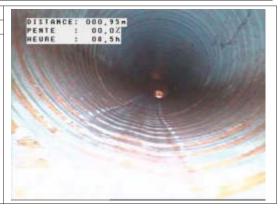

Distance	Pente	Compteur
5.70 ml	56.6 mm/m	00:01:15

(BDA) Photographie générale

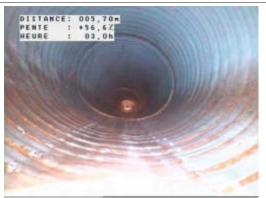

٧	Distance	Pente	Compteur
M	8.05 ml	58.0 mm/m	00:02:16

(BAB) Fissure



Distance	Pente	Compteur
8.20 ml	58.5 mm/m	00:02:49

(BAB) Fissure



Inspection : | =Normal | =Inverse

Client : FSH
Chantier : Letissement Sch

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Canna

Paita

Référence du dossier : 1175/06/20

N° de Page : 51 / 558

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON C632 BIS - C632

	Distance	Pente	Compteur
M	9.65 ml	41.1 mm/m	00:03:34

(BAB) Fissure



$\overline{}$	Distance	Pente	Compteur
M	11.25 ml	58.9 mm/m	00:05:15

(BAB) Fissure



V	Distance	Pente	Compteur
M	11.75 ml	58.5 mm/m	00:05:58

(BDA) Photographie générale



	Distance	Pente	Compteur
W	17.00 ml	58.9 mm/m	00:06:46

(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = C632



Inspection : | Normal | Inverse

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Canna

Paita


Référence du dossier : 1175/06/20

N° de Page : 52 / 558

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION C632 BIS - C632

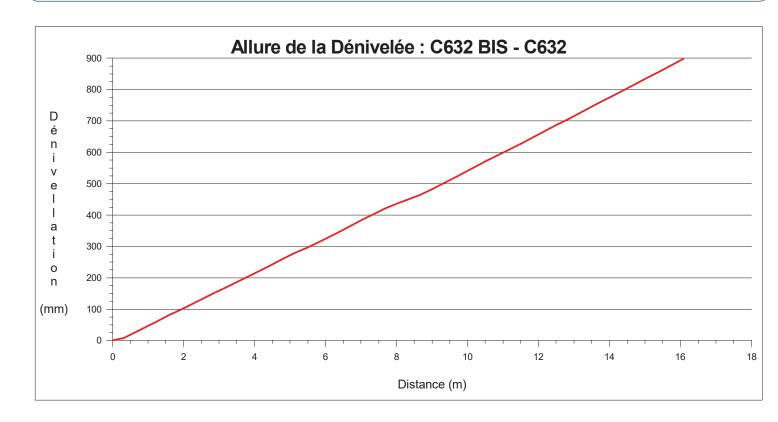

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur: Canna

Paita

Référence du dossier : 1175/06/20

N° de Page : 53 / 558

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON C689 - C690

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état

Ville ou village (AAN) : Paita Quartier (AAO) : Canna

Emplacement (AAJ) : Lotissement Scheffleras

Date d'inspection (ABF) : 10/12/2020 Nom de l'inspecteur (ABH) : FILS

Méthode d'inspection (ABÉ) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (ÂAD) : C689 Référence du noeud 2 (AAF) : C690 Référence du noeud de départ (AAB) : C689

Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire

Longueur du tronçon : 7.75 ml Longueur non inspectée : 0.00 ml Longueur inspectée : 7.75 ml

Identification de la Canalisation

 Forme (ACA)
 : (A) Circulaire

 Dimension (ACB)
 : Ø160mm

 Matériau (ACD)
 : (AX) PVC-U

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection

Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations

Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro

Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal (ABC) : (A) La face intérieure de la paroi du noeud de départ

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Canna

Paita

Référence du dossier : 1175/06/20

N° de Page : 279 / 558


18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

Paita

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON C689 - C690

Observations du tronçon

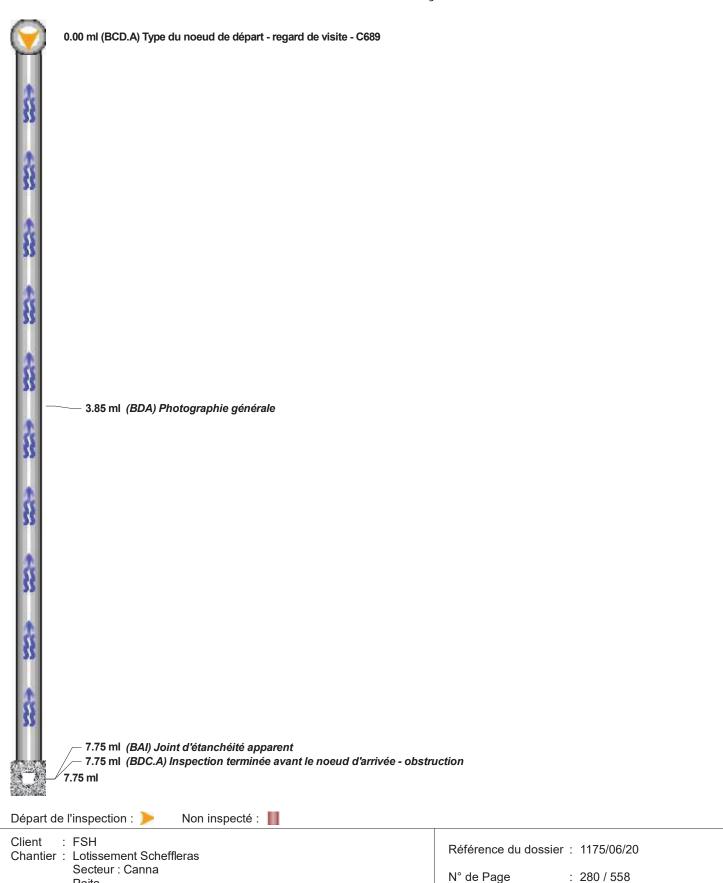

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON C689 - C690

 Distance
 Pente
 Compteur

 0.95 ml
 0.0 mm/m
 00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite Référence du noeud = C689





	Distance	Pente	Compteur
M	3.85 ml	36.9 mm/m	00:00:21

(BDA) Photographie générale



	Distance	Pente	Compteur
M	7.75 ml	39.3 mm/m	00:00:59

(BAI) Joint d'étanchéité apparent



Inspection : | Normal | Inverse

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Canna

Paita

Référence du dossier : 1175/06/20

N° de Page : 281 / 558

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON C689 - C690

	Distance	Pente	Compteur
M	7.75 ml	39.3 mm/m	00:01:15

(BDC.A) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction



Inspection : M=Normal M=Inverse

: FSH Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Canna

Paita

Client


Référence du dossier : 1175/06/20

N° de Page : 282 / 558

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION C689 - C690

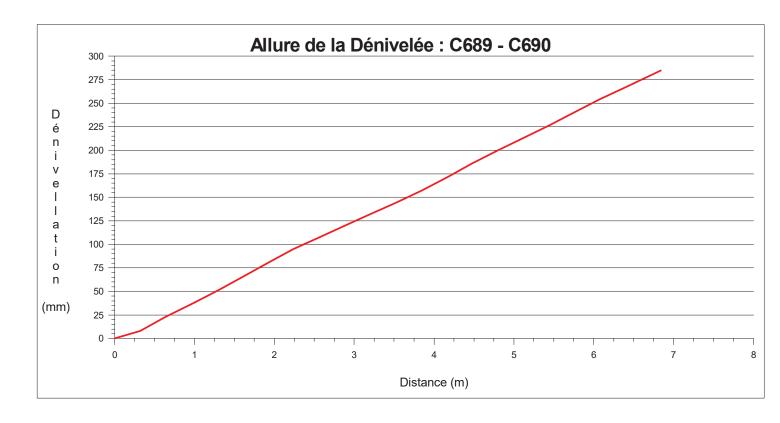

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Canna

Paita

Référence du dossier : 1175/06/20

N° de Page : 283 / 558

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON C699 - C700

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état

Ville ou village (AAN) : Paita Quartier (AAO) : Canna

Emplacement (AAJ) : Lotissement Scheffleras

Date d'inspection (ABF) : 04/12/2020 Nom de l'inspecteur (ABH) : FILS

Méthode d'inspection (ABÉ) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (ÂAD) : C699 Référence du noeud 2 (AAF) : C700 Référence du noeud de départ (AAB) : C699

Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire

Longueur du tronçon : 0.35 ml Longueur non inspectée : 0.00 ml Longueur inspectée : 6.35 ml

Identification de la Canalisation

 Forme (ACA)
 : (A) Circulaire

 Dimension (ACB)
 : Ø300mm

 Matériau (ACD)
 : (AX) PVC-U

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection

Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations

Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro

Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal (ABC) : (A) La face intérieure de la paroi du noeud de départ

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur: Canna

Paita

Référence du dossier : 1175/06/20

N° de Page : 338 / 558

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

Paita

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON C699 - C700

Observations du tronçon



18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON C699 - C700

Distance	Pente	Compteur
0.95 ml	0.0 mm/m	00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite Référence du noeud = C699



Distance	Pente	Compteur
2.00 ml	38.8 mm/m	00:00:15

(BDA) Photographie générale



Distance	Pente	Compteur
4.10 ml	58.9 mm/m	00:00:38

(BDA) Photographie générale



Inspection : | Normal | Inverse

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Canna

Paita

Référence du dossier : 1175/06/20

N° de Page : 340 / 558

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON C699 - C700

\sim	Distance	Pente	Compteur
	6.35 ml	58.5 mm/m	00:01:14

(BDC.A) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction





Inspection : M=Normal M=Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Canna

Paita


Référence du dossier : 1175/06/20

N° de Page : 341 / 558

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION C699 - C700

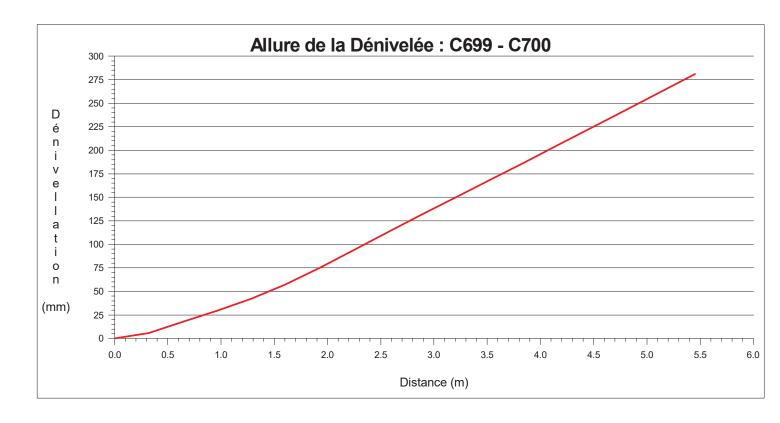

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur: Canna

Paita

Référence du dossier : 1175/06/20

N° de Page : 342 / 558

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON C709 - C711

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état

Ville ou village (AAN) : Paita Quartier (AAO) : Canna

Emplacement (AAJ) : Lotissement Scheffleras

Date d'inspection (ABF) : 04/12/2020 Nom de l'inspecteur (ABH) : FILS

Méthode d'inspection (ABÉ) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : C709 Référence du noeud 2 (AAF) : C711 Référence du noeud de départ (AAB) : C709

Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire

Longueur du tronçon : 1.10 ml Longueur non inspectée : 0.00 ml Longueur inspectée : 1.10 ml

Identification de la Canalisation

 Forme (ACA)
 : (A) Circulaire

 Dimension (ACB)
 : Ø160mm

 Matériau (ACD)
 : (AX) PVC-U

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection

Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations

Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro

Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal (ABC) : (A) La face intérieure de la paroi du noeud de départ

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Canna

Paita

Référence du dossier : 1175/06/20


N° de Page : 310 / 558

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON C709 - C711

Observations du tronçon

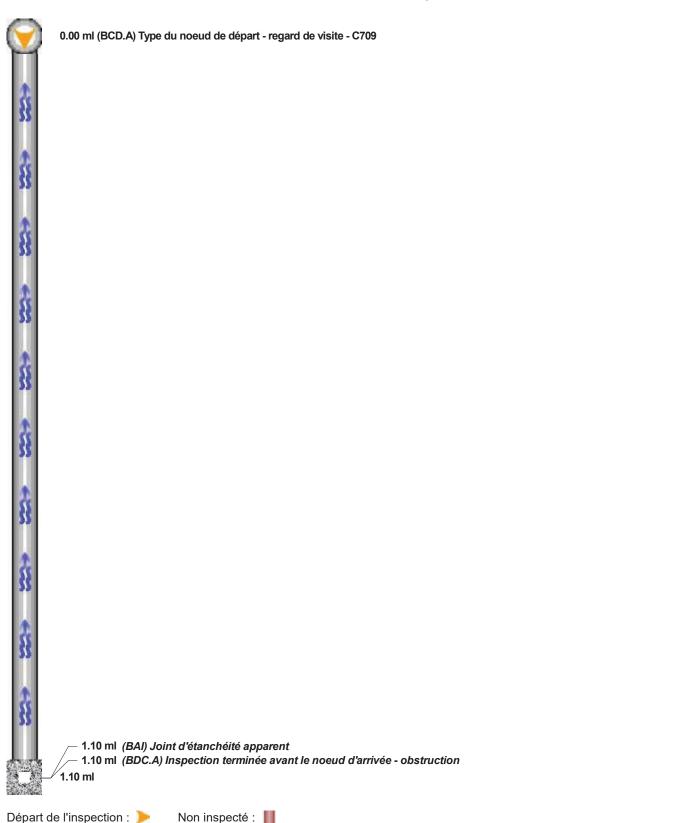

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Canna

Paita

Référence du dossier : 1175/06/20

N° de Page : 311 / 558

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON C709 - C711

	Distance	Pente	Compteur
W	0.95 ml	0.0 mm/m	00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite Référence du noeud = C709



	Distance	Pente	Compteur
M	1.10 ml	22.9 mm/m	00:00:09

(BAI) Joint d'étanchéité apparent



Distance	Pente	Compteur
1.10 ml	22.9 mm/m	00:00:31

(BDC.A) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction





Inspection : | Normal | Inverse

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Canna

Paita


Référence du dossier : 1175/06/20

N° de Page : 312 / 558

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION C709 - C711

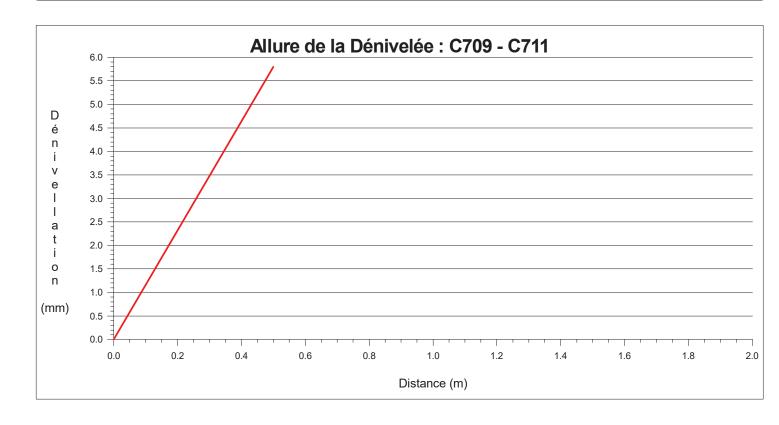

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Canna

Paita

Référence du dossier : 1175/06/20

N° de Page : 313 / 558

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON D564 - D563

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état

Ville ou village (AAN) : PAITA Quartier (AAO) : Datura

Emplacement (AAJ) : Lotissement Scheffleras

Date d'inspection (ABF) : 13/11/2020

Nom de l'inspecteur (ABH) : Walewene steeven

Méthode d'inspection (ABÉ) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : D564 Référence du noeud 2 (AAF) : D563 Référence du noeud de départ (AAB) : D564

Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement

Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire

Longueur du tronçon : 23.65 ml Longueur non inspectée : 0.00 ml Longueur inspectée : 23.65 ml

Identification de la Canalisation

 Forme (ACA)
 : (A) Circulaire

 Dimension (ACB)
 : Ø600mm

 Matériau (ACD)
 : (AX) PVC-U

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM) : (B) Le collecteur n'a pas été nettoyé avant l'inspection

Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations

Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro

Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal (ABC) : (A) La face intérieure de la paroi du noeud de départ

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur Datura

Paita

Référence du dossier : 1176/06/20


N° de Page : 357 / 643

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON D564 - D563

Observations du tronçon

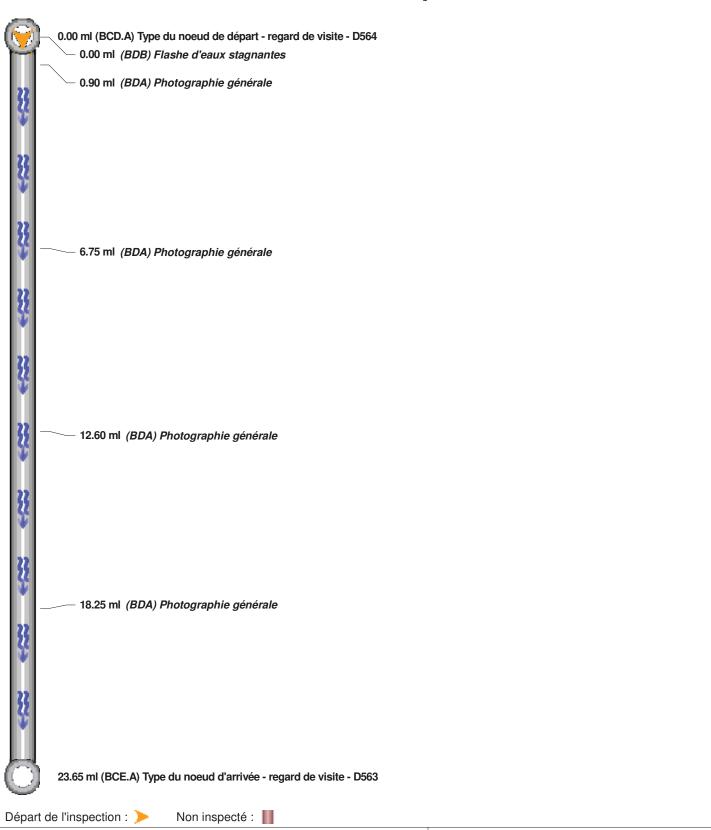

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur Datura

Paita

Référence du dossier : 1176/06/20

N° de Page : 358 / 643

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON D564 - D563

Distance	Pente	Compteur
0.00 ml	0.0 mm/m	00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite Référence du noeud = D564 (BDB) Flashe d'eaux stagnantes





\forall	Distance	Pente	Compteur
M	0.90 ml	4.6 mm/m	00:00:27

(BDA) Photographie générale



\forall	Distance	Pente	Compteur
	6.75 ml	2.3 mm/m	00:01:10

(BDA) Photographie générale



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur Datura

Paita

Référence du dossier : 1176/06/20

N° de Page : 359 / 643

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex

Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON D564 - D563

, ,	Distance	Pente	Compteur
М	12.60 ml	-11.2 mm/m	00:01:53

(BDA) Photographie générale



, U	Distance	Pente	Compteur
M	18.25 ml	-10.2 mm/m	00:02:35

(BDA) Photographie générale



Distance	Pente	Compteur
23.65 ml	-8.8 mm/m	00:03:21

(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = D563



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur Datura

Paita


Référence du dossier : 1176/06/20

N° de Page : 360 / 643

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION D564 - D563

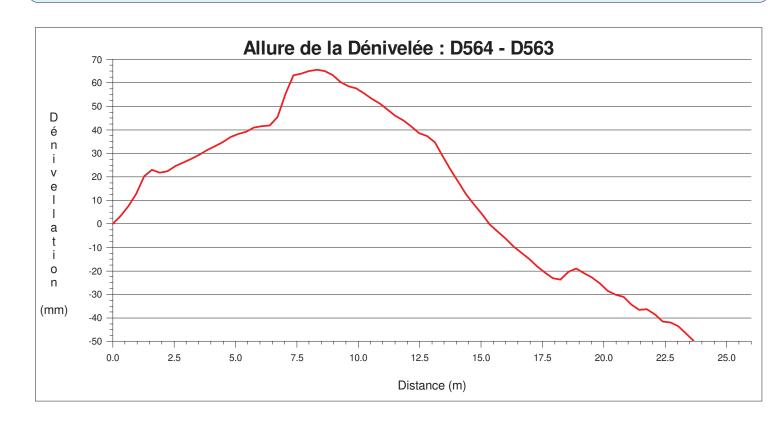

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur Datura

Paita

Référence du dossier : 1176/06/20

N° de Page : 361 / 643

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON ES112 - ES118

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état

Ville ou village (AAN) : Paita
Quartier (AAO) : Espace Sud

Emplacement (AAJ) : Lotissement Scheffleras

Date d'inspection (ABF) : 08/09/2020 Nom de l'inspecteur (ABH) : WALEWEN

Méthode d'inspection (ABÉ) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : ES112 Référence du noeud 2 (AAF) : ES118 Référence du noeud de départ (AAB) : ES112

Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire

Longueur du tronçon : 23.65 ml Longueur non inspectée : 0.00 ml Longueur inspectée : 23.65 ml

Identification de la Canalisation

 Forme (ACA)
 : (A) Circulaire

 Dimension (ACB)
 : Ø200mm

 Matériau (ACD)
 : (AX) PVC-U

Conditions d'Intervention

Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations

Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro

Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal (ABC) : (A) La face intérieure de la paroi du noeud de départ

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita

Référence du dossier : 1178/06/20


N° de Page : 492 / 772

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON ES112 - ES118

Observations du tronçon

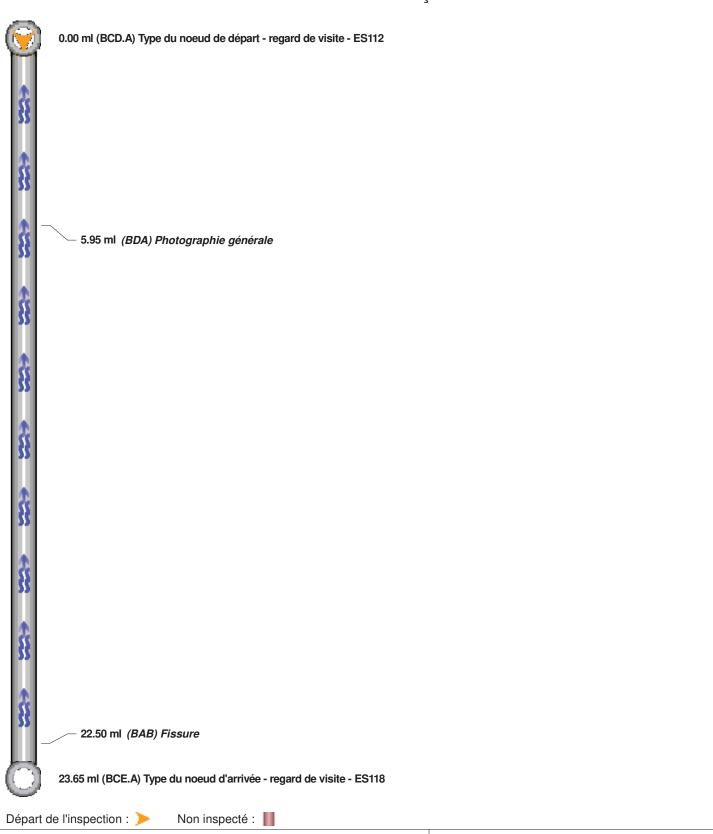

Client : FSH

Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita

Référence du dossier : 1178/06/20

N° de Page : 493 / 772

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Ce

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON ES112 - ES118

Distance	Pente	Compteur
0.95 ml	0.0 mm/m	00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite Référence du noeud = ES112



447	Distance	Pente	Compteur
M	5.95 ml	26.6 mm/m	00:00:47

(BDA) Photographie générale



, ,	Distance	Pente	Compteur
М	22.50 ml	24.8 mm/m	00:02:59

(BAB) Fissure



Distance	Pente	Compteur
23.65 ml	30.4 mm/m	00:04:37

(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = ES118



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH

Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita


Référence du dossier : 1178/06/20

N° de Page : 494 / 772

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION ES112 - ES118

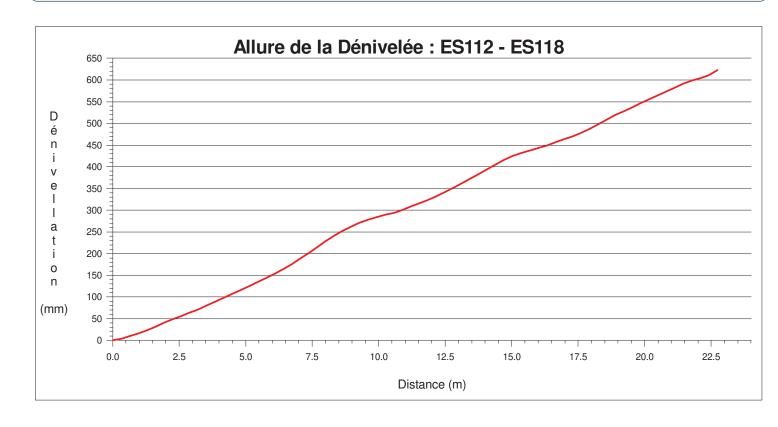

Client : FSH Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita

Référence du dossier : 1178/06/20

N° de Page : 495 / 772

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON ES113 - ES116

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état

Ville ou village (AAN) : Paita
Quartier (AAO) : Espace Sud

Emplacement (AAJ) : Lotissement Scheffleras

Date d'inspection (ABF) : 15/09/2020 Nom de l'inspecteur (ABH) : Walewene

Méthode d'inspection (ABÉ) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : ES113 Référence du noeud 2 (AAF) : ES116 Référence du noeud de départ (AAB) : ES113

Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire

Longueur du tronçon : 8.35 ml Longueur non inspectée : 0.00 ml Longueur inspectée : 8.35 ml

Identification de la Canalisation

 Forme (ACA)
 : (A) Circulaire

 Dimension (ACB)
 : Ø160mm

 Matériau (ACD)
 : (AX) PVC-U

Conditions d'Intervention

Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations

Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro

Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal (ABC) : (A) La face intérieure de la paroi du noeud de départ

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita

Référence du dossier : 1178/06/20

N° de Page : 483 / 772


18, Route du Sud

BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON ES113 - ES116

Observations du tronçon

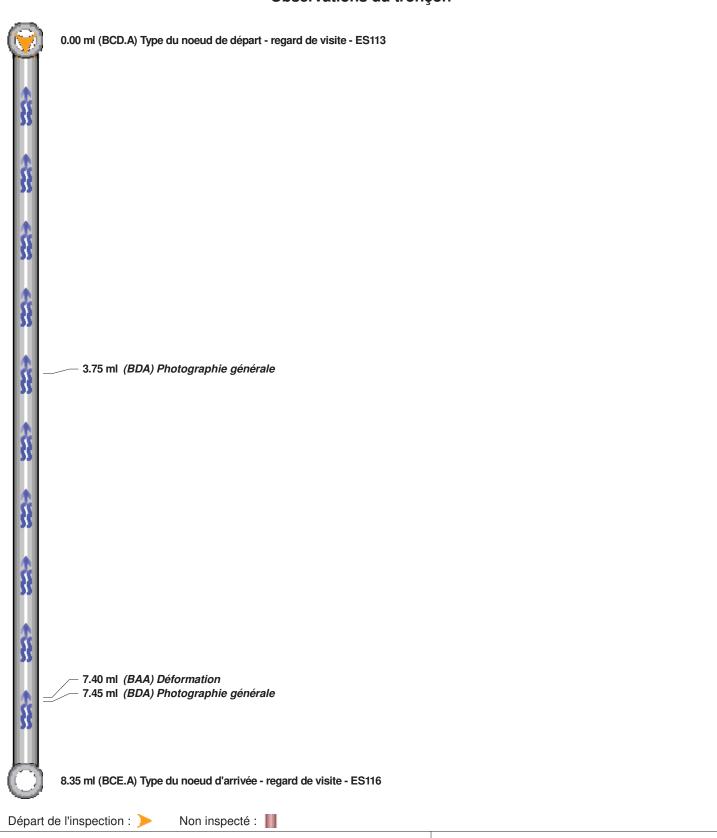

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita

Référence du dossier : 1178/06/20

N° de Page : 484 / 772

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON ES113 - ES116

Distance	Pente	Compteur
0.95 ml	0.0 mm/m	00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite Référence du noeud = ES113



\forall	Distance	Pente	Compteur
	3.75 ml	58.9 mm/m	00:00:37

(BDA) Photographie générale



, U	Distance	Pente	Compteur
	7.40 ml	58.9 mm/m	00:01:03

(BAA) Déformation



\forall	Distance	Pente	Compteur
	7.45 ml	58.9 mm/m	00:01:35

(BDA) Photographie générale



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita

Référence du dossier : 1178/06/20

N° de Page : 485 / 772

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON ES113 - ES116

Distance	Pente	Compteur
8.35 ml	58.9 mm/m	00:02:11

(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = ES116





Inspection: M=Normal =Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita


Référence du dossier : 1178/06/20

N° de Page : 486 / 772

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION ES113 - ES116

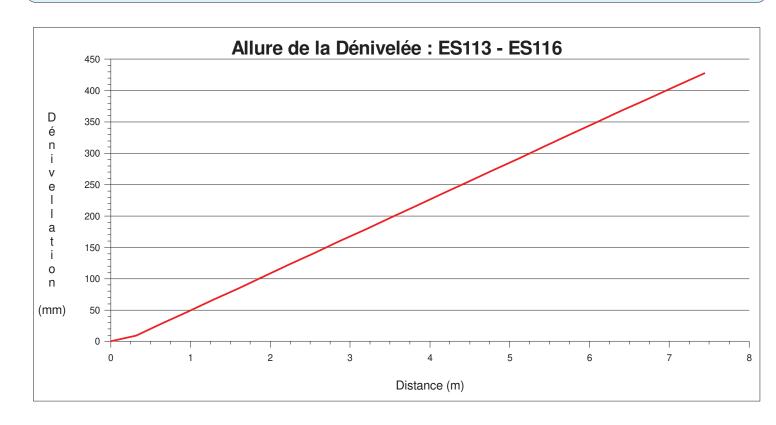

Client : FSH Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita

Référence du dossier : 1178/06/20

N° de Page : 487 / 772

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON ES118 - ES120

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état

Ville ou village (AAN) : Paita
Quartier (AAO) : Espace Sud

Emplacement (AAJ) : Lotissement Scheffleras

Date d'inspection (ABF) : 15/09/2020 Nom de l'inspecteur (ABH) : Walewene

Méthode d'inspection (ABÉ) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : ES118 Référence du noeud 2 (AAF) : ES120 Référence du noeud de départ (AAB) : ES118

Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire

Longueur du tronçon : 7.55 ml Longueur non inspectée : 0.00 ml Longueur inspectée : 7.55 ml

Identification de la Canalisation

 Forme (ACA)
 : (A) Circulaire

 Dimension (ACB)
 : Ø160mm

 Matériau (ACD)
 : (AX) PVC-U

Conditions d'Intervention

Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations

Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro

Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal (ABC) : (A) La face intérieure de la paroi du noeud de départ

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita

Référence du dossier : 1178/06/20


N° de Page : 500 / 772

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON ES118 - ES120

Observations du tronçon

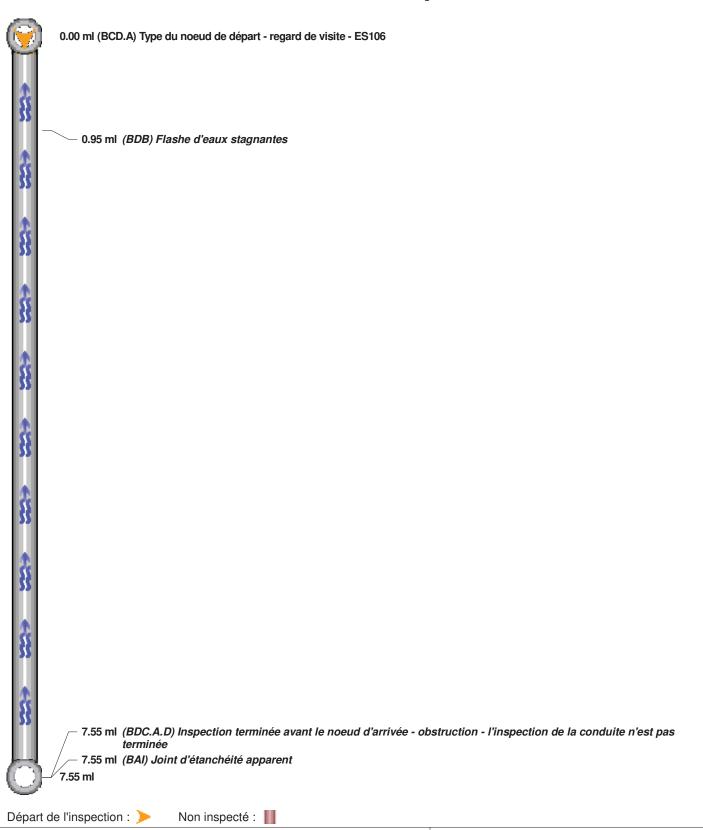

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita

Référence du dossier : 1178/06/20

N° de Page : 501 / 772


18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON ES118 - ES120

Distance	Pente	Compteur
0.95 ml	0.0 mm/m	00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite Référence du noeud = ES106 (BDB) Flashe d'eaux stagnantes

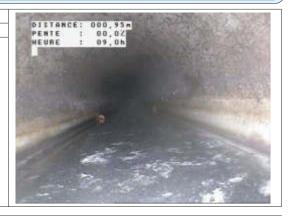

\forall	Distance	Pente	Compteur
M	7.55 ml	18.2 mm/m	00:01:16

(BDC.A.D) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction - l'inspection de la conduite n'est pas terminée





\forall	Distance	Pente	Compteur
	7.55 ml	18.2 mm/m	00:01:22

(BAI) Joint d'étanchéité apparent



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita


Référence du dossier : 1178/06/20

N° de Page : 502 / 772

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION ES118 - ES120

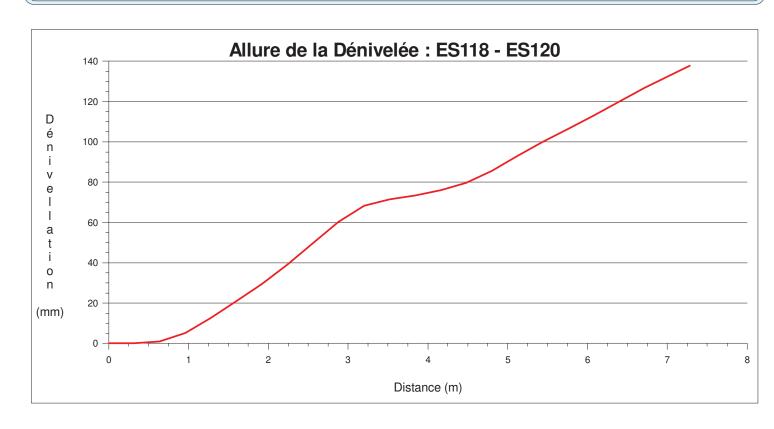

Client : FSH Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita

Référence du dossier : 1178/06/20

N° de Page : 503 / 772

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON ES85 - ES139

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état

Ville ou village (AAN) : Paita
Quartier (AAO) : Espace Sud

Emplacement (AAJ) : Lotissement Scheffleras

Date d'inspection (ABF) : 23/02/2021 Nom de l'inspecteur (ABH) : Espalieu

Méthode d'inspection (ABÉ) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : ES85 Référence du noeud 2 (AAF) : ES139 Référence du noeud de départ (AAB) : ES85

Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire

Longueur du tronçon : 31.15 ml Longueur non inspectée : 0.00 ml Longueur inspectée : 31.15 ml

Identification de la Canalisation

 Forme (ACA)
 : (A) Circulaire

 Dimension (ACB)
 : Ø800mm

 Matériau (ACD)
 : (AX) PVC-U

Conditions d'Intervention

Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations

Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro

Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal (ABC) : (A) La face intérieure de la paroi du noeud de départ

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita

Référence du dossier : 1178/06/20

N° de Page : 579 / 772

Chantier: Lotissement Scheffleras

Paita

Secteur : Espace Sud

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT


Référence du dossier : 1178/06/20

: 580 / 772

N° de Page

SCHÉMA DU TRONÇON ES85 - ES139

Observations du tronçon

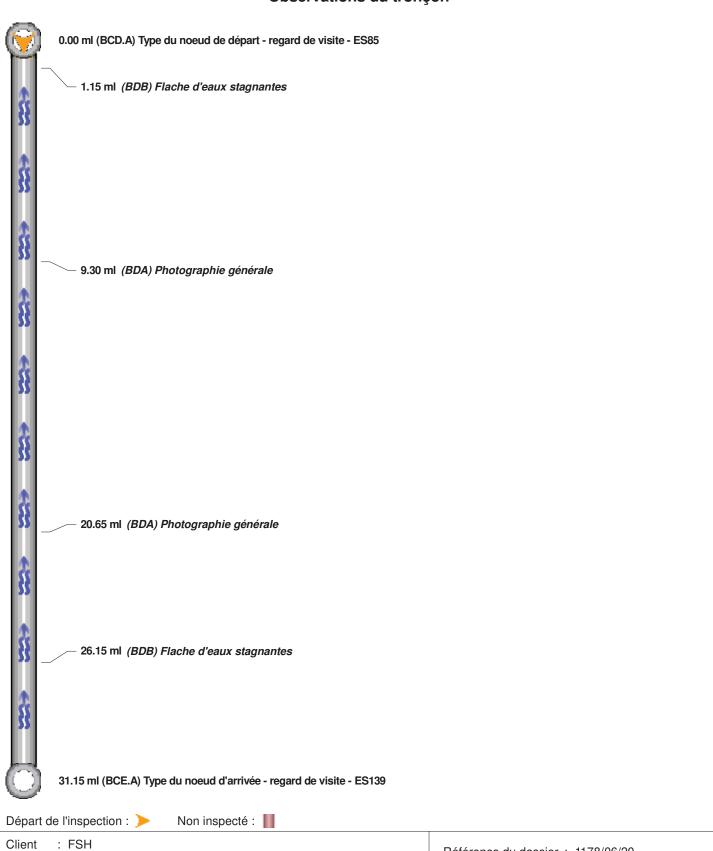

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON ES85 - ES139

(Distance	Pente	Compteur
	1.15 ml	0.0 mm/m	00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite Référence du noeud = ES85 (BDB) Flache d'eaux stagnantes



447	Distance	Pente	Compteur
M	9.30 ml	24.3 mm/m	00:00:55

(BDA) Photographie générale



\checkmark	Distance	Pente	Compteur
	20.65 ml	26.2 mm/m	00:01:59

(BDA) Photographie générale



\forall	Distance	Pente	Compteur
	26 15 ml	15.9 mm/m	00.03.13

(BDB) Flache d'eaux stagnantes



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita

Référence du dossier : 1178/06/20

N° de Page : 581 / 772

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON ES85 - ES139

Distance	Pente	Compteur
31.15 ml	15.4 mm/m	00:03:31

(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = ES139



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita


Référence du dossier : 1178/06/20

N° de Page : 582 / 772

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION ES85 - ES139

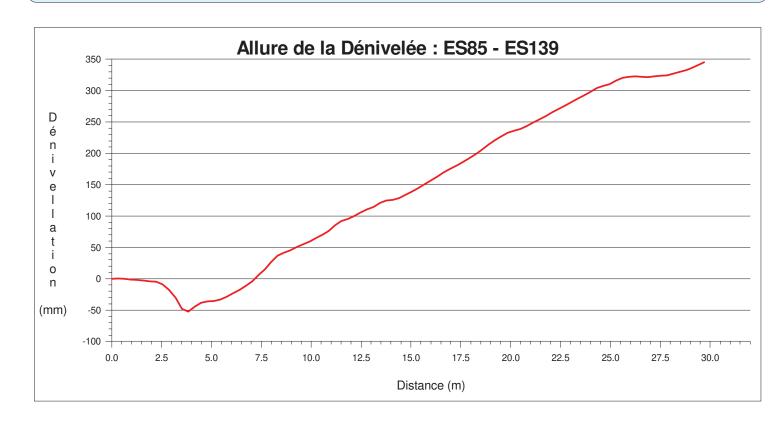

Client : FSH Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita

Référence du dossier : 1178/06/20

N° de Page : 583 / 772

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON ES62 - ES59

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état

Ville ou village (AAN) : Paita
Quartier (AAO) : Espace Sud

Emplacement (AAJ) : Lotissement Scheffleras

Date d'inspection (ABF) : 23/02/2021 Nom de l'inspecteur (ABH) : Espalieu

Méthode d'inspection (ABÉ) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : ES62 Référence du noeud 2 (AAF) : ES59 Référence du noeud de départ (AAB) : ES62

Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement

Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire

Longueur du tronçon : 25.80 ml Longueur non inspectée : 0.00 ml Longueur inspectée : 25.80 ml

Identification de la Canalisation

 Forme (ACA)
 : (A) Circulaire

 Dimension (ACB)
 : Ø400mm

 Matériau (ACD)
 : (AX) PVC-U

Conditions d'Intervention

Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations

Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro

Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal (ABC) : (A) La face intérieure de la paroi du noeud de départ

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita

Référence du dossier : 1178/06/20

N° de Page : 75 / 772

Chantier: Lotissement Scheffleras

Paita


Secteur : Espace Sud

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON ES62 - ES59

Observations du tronçon

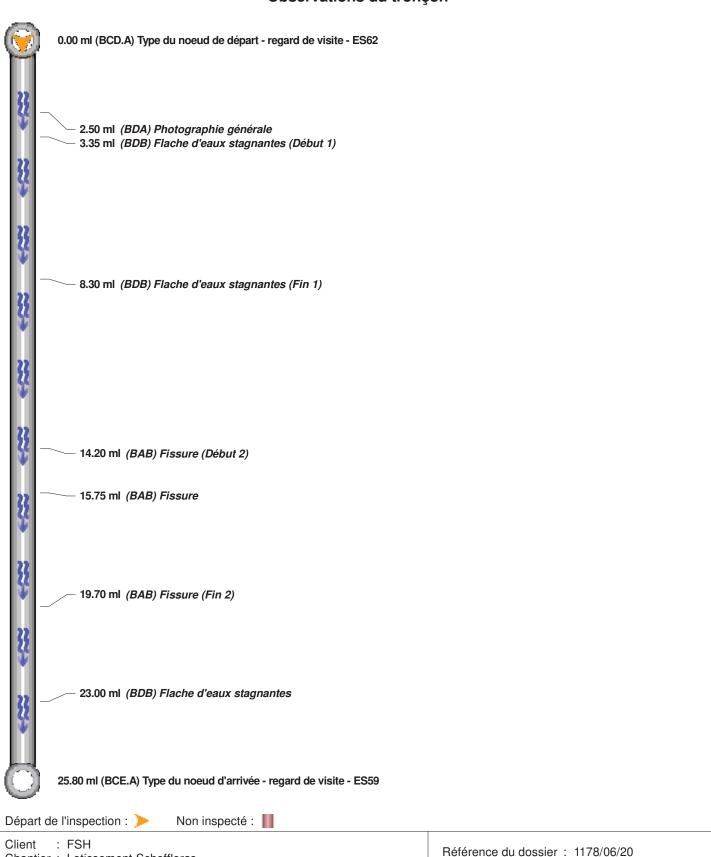

N° de Page

: 76 / 772

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON ES62 - ES59

Distance	Pente	Compteur
1.15 ml	0.0 mm/m	00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite Référence du noeud = ES62



₩,	Distance	Pente	Compteur
M	2.50 ml	-4.6 mm/m	00:00:12

(BDA) Photographie générale



44	Distance	Pente	Compteur
	3.35 ml	-11.2 mm/m	00:00:26

(BDB) Flache d'eaux stagnantes (Début 1)



\forall	Distance	Pente	Compteur
M	8.30 ml	14.0 mm/m	00:00:52

(BDB) Flache d'eaux stagnantes (Fin 1)



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH

Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita

Référence du dossier : 1178/06/20

N° de Page : 77 / 772

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON ES62 - ES59

\forall	Distance	Pente	Compteur
	14.20 ml	-18.7 mm/m	00:02:14


(BAB) Fissure (Début 2)





\forall	Distance	Pente	Compteur
M	15.75 ml	-18.7 mm/m	00:02:48

(BAB) Fissure

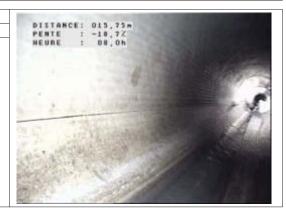

Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita

Référence du dossier : 1178/06/20

N° de Page : 78 / 772

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON ES62 - ES59

\forall	Distance	Pente	Compteur
	19.70 ml	-7.4 mm/m	00:03:23


(BAB) Fissure (Fin 2)





4	Distance	Pente	Compteur
M	23.00 ml	-14.0 mm/m	00:03:51

(BDB) Flache d'eaux stagnantes

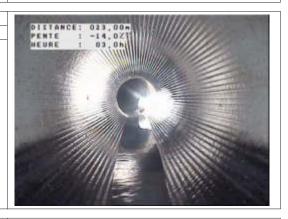

Distance	Pente	Compteur
25.80 ml	0.4 mm/m	00:04:07

(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = ES59



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita


Référence du dossier : 1178/06/20

 N° de Page : 79/772

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION ES62 - ES59

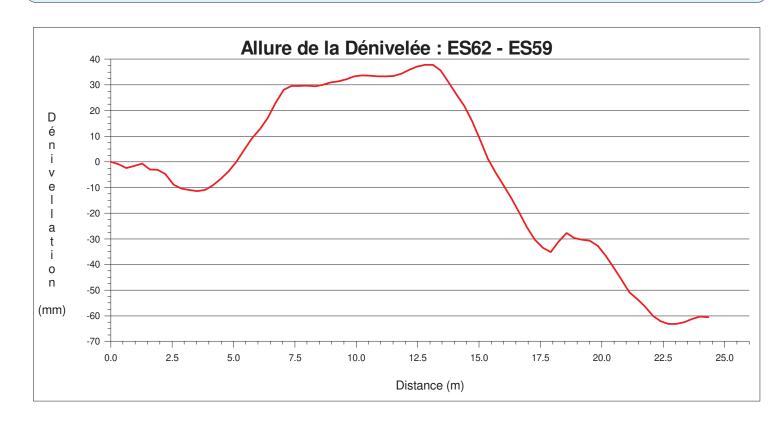

Client : FSH

Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita

Référence du dossier : 1178/06/20

 N° de Page : 80 / 772

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON ES63 - ES65

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état

Ville ou village (AAN) : Paita
Quartier (AAO) : Espace Sud

Emplacement (AAJ) : Lotissement Scheffleras

Date d'inspection (ABF) : 15/09/2020 Nom de l'inspecteur (ABH) : Walewene

Méthode d'inspection (ABÉ) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : ES63 Référence du noeud 2 (AAF) : ES65 Référence du noeud de départ (AAB) : ES63

Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire

Longueur du tronçon : 8.60 ml Longueur non inspectée : 0.00 ml Longueur inspectée : 8.60 ml

Identification de la Canalisation

 Forme (ACA)
 : (A) Circulaire

 Dimension (ACB)
 : Ø160mm

 Matériau (ACD)
 : (AX) PVC-U

Conditions d'Intervention

Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations

Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro

Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal (ABC) : (A) La face intérieure de la paroi du noeud de départ

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita

Référence du dossier : 1178/06/20

N° de Page : 92 / 772

Client : FSH Chantier : Lotissement Scheffleras

Paita

Secteur : Espace Sud

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT


Référence du dossier : 1178/06/20

: 93 / 772

N° de Page

SCHÉMA DU TRONÇON ES63 - ES65

Observations du tronçon

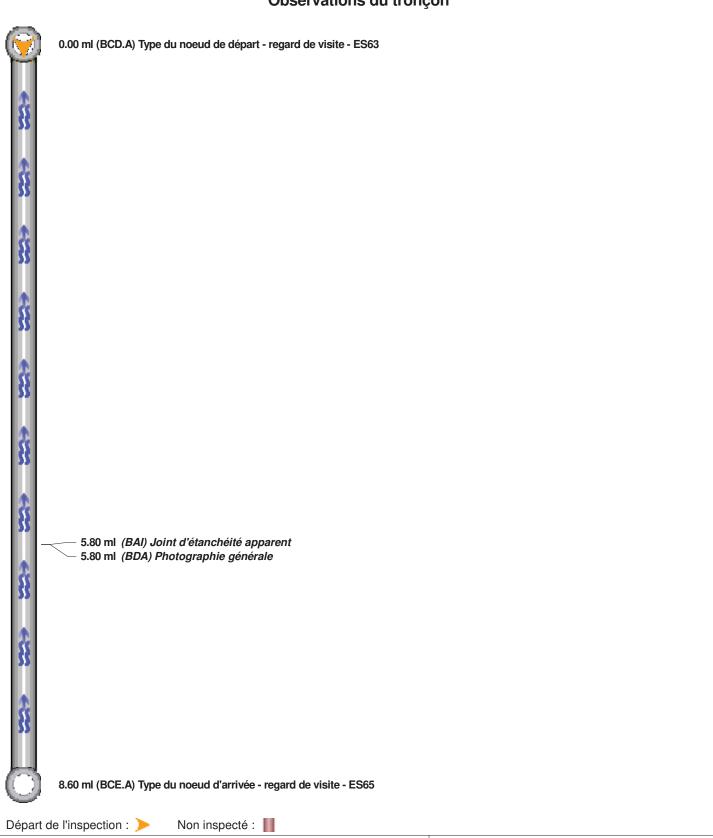

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON ES63 - ES65

Distance	Pente	Compteur
0.95 ml	0.0 mm/m	00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite Référence du noeud = ES63



447	Distance	Pente	Compteur
M	5.80 ml	32.2 mm/m	00:00:25

(BAI) Joint d'étanchéité apparent



\forall	Distance	Pente	Compteur
М	5.80 ml	32.2 mm/m	00:00:52

(BDA) Photographie générale



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita

Référence du dossier : 1178/06/20

N° de Page : 94 / 772

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON ES63 - ES65

Distance	Pente	Compteur
8.60 ml	58.0 mm/m	00:01:34

(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = ES65





Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita


Référence du dossier : 1178/06/20

N° de Page : 95 / 772

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION ES63 - ES65

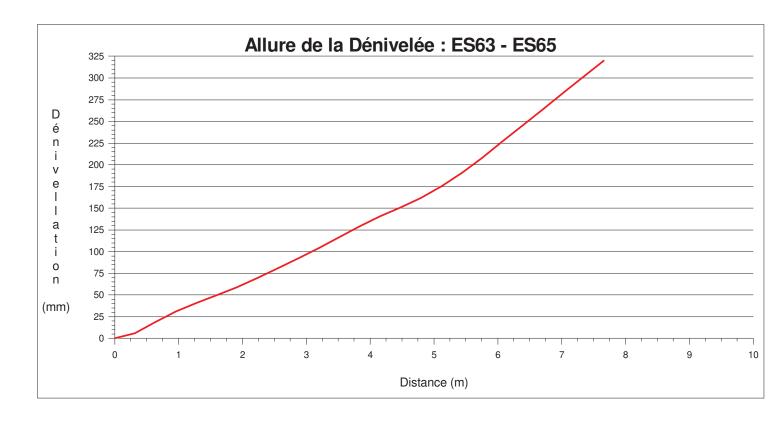

Client : FSH Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita

Référence du dossier : 1178/06/20

N° de Page : 96 / 772

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON ES88 - ES91

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état

Ville ou village (AAN) : Paita
Quartier (AAO) : Espace Sud

Emplacement (AAJ) : Lotissement Scheffleras

Date d'inspection (ABF) : 01/09/2020 Nom de l'inspecteur (ABH) : Walewene

Méthode d'inspection (ABÉ) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : ES88 Référence du noeud 2 (AAF) : ES91 Référence du noeud de départ (AAB) : ES88

Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement

Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire

Longueur du tronçon : 25.45 ml Longueur non inspectée : 0.00 ml Longueur inspectée : 25.45 ml

Identification de la Canalisation

 Forme (ACA)
 : (A) Circulaire

 Dimension (ACB)
 : Ø800mm

 Matériau (ACD)
 : (AX) PVC-U

Conditions d'Intervention

Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations

Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro

Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal (ABC) : (A) La face intérieure de la paroi du noeud de départ

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita

Référence du dossier : 1178/06/20

N° de Page : 376 / 772

Chantier: Lotissement Scheffleras

Paita

Secteur : Espace Sud

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT


Référence du dossier : 1178/06/20

: 377 / 772

N° de Page

SCHÉMA DU TRONÇON ES88 - ES91

Observations du tronçon

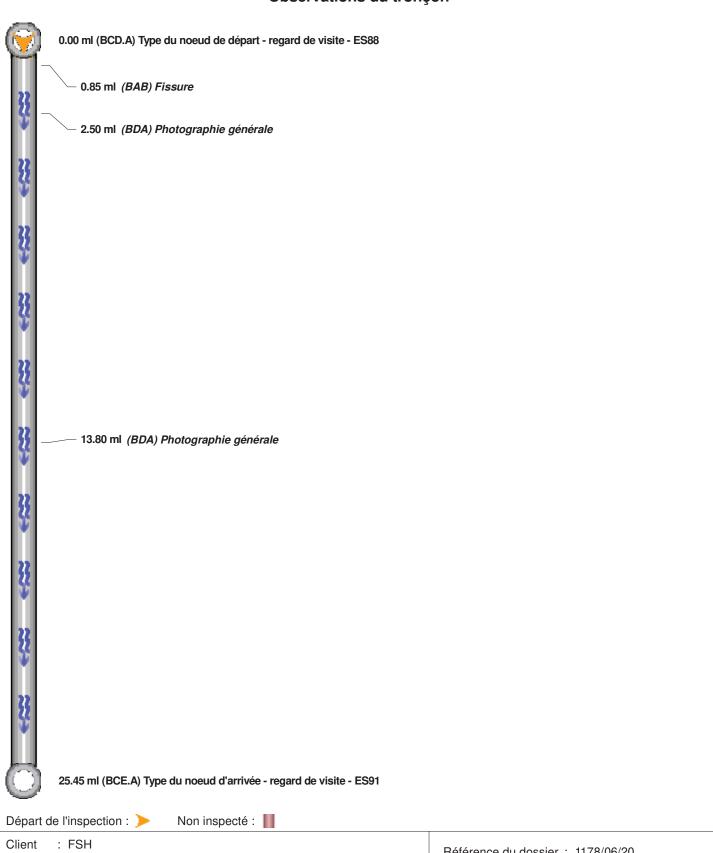

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex

Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON ES88 - ES91

Distance	Pente	Compteur
0.00 ml	0.0 mm/m	00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite Référence du noeud = ES88



٣	Distance	Pente	Compteur
	0.85 ml	0.9 mm/m	00:00:44

(BAB) Fissure





\forall	Distance	Pente	Compteur
Y	2.50 ml	-12.6 mm/m	00:02:42

(BDA) Photographie générale



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH

Chantier: Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita

Référence du dossier : 1178/06/20

N° de Page : 378 / 772

18, Route du Sud

BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON ES88 - ES91

\forall	Distance	Pente	Compteur
М	13.80 ml	4.6 mm/m	00:04:00

(BDA) Photographie générale



Distance	Pente	Compteur
25.45 ml	0.0 mm/m	00:06:26

(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = ES91



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita


Référence du dossier : 1178/06/20

N° de Page : 379 / 772

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION ES88 - ES91

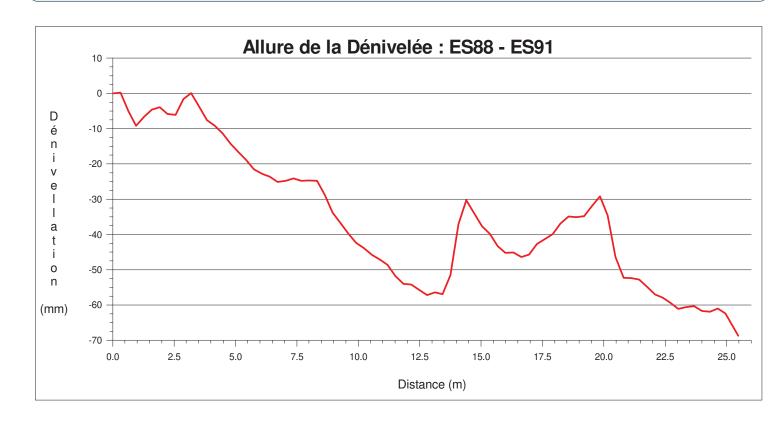

Client : FSH Chantier : Lotissement Scheffleras

Secteur : Espace Sud

Paita

Référence du dossier : 1178/06/20

N° de Page : 380 / 772

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J127 - J130

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état

Ville ou village (AAN) : Paita

Emplacement (AAJ) : Lotissement Julisa
Date d'inspection (ABF) : 24/06/2020
Nom de l'inspecteur (ABH) : Espalieu

Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : J127 Référence du noeud 2 (AAF) : J130 Référence du noeud de départ (AAB) : J127

Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement

Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire

Longueur du tronçon : 23.55 ml Longueur non inspectée : 0.00 ml Longueur inspectée : 23.55 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø800mm
Matériau (ACD) : (AG) Béton

Conditions d'Intervention

Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations

Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro

Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal (ABC) : (A) La face intérieure de la paroi du noeud de départ

Client : FSH

Chantier: Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20


N° de Page : 658 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON J127 - J130

Observations du tronçon

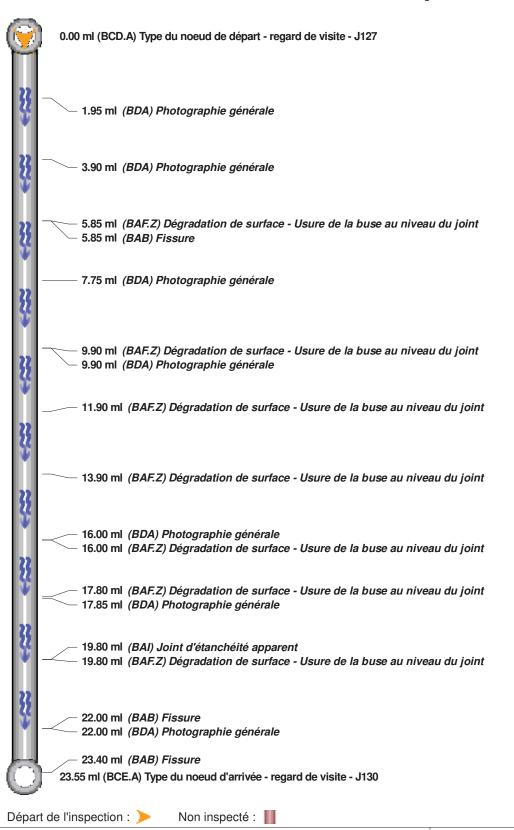

Client : FSH

Chantier: Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 659 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J127 - J130

Distance	Pente	Compteur
1.15 ml	0.0 mm/m	00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite Référence du noeud = J127





\forall	Distance	Pente	Compteur
	1.95 ml	0.4 mm/m	00:01:50

(BDA) Photographie générale





Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 660 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J127 - J130

\forall	Distance	Pente	Compteur
M	3.90 ml	-55.2 mm/m	00:03:32

(BDA) Photographie générale





\forall	Distance	Pente	Compteur
М	5.85 ml	-55.2 mm/m	00:04:48

(BAF.Z) Dégradation de surface - Usure de la buse au niveau du joint





Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 661 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J127 - J130

44	Distance	Pente	Compteur
	5.85 ml	-55.2 mm/m	00:05:43

(BAB) Fissure



447	Distance	Pente	Compteur
	7.75 ml	-55.2 mm/m	00:06:39

(BDA) Photographie générale





Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 662 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J127 - J130

ш,	Distance	Pente	Compteur
Y	9.90 ml	-54.2 mm/m	00:07:52

(BAF.Z) Dégradation de surface - Usure de la buse au niveau du joint





\forall	Distance	Pente	Compteur
M	9.90 ml	-54.2 mm/m	00:08:10

(BDA) Photographie générale



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 663 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J127 - J130

\forall	Distance	Pente	Compteur
	11.90 ml	-55.2 mm/m	00:09:19

(BAF.Z) Dégradation de surface - Usure de la buse au niveau du joint





\forall	Distance	Pente	Compteur
	13.90 ml	-55.2 mm/m	00:10:28

(BAF.Z) Dégradation de surface - Usure de la buse au niveau du joint





Inspection: M=Normal =Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 664 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J127 - J130

, U.,	Distance	Pente	Compteur
	16.00 ml	-55.2 mm/m	00:10:56

(BDA) Photographie générale



447	Distance	Pente	Compteur
M	16.00 ml	-55.2 mm/m	00:11:51

(BAF.Z) Dégradation de surface - Usure de la buse au niveau du joint





Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 665 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J127 - J130

\forall	Distance	Pente	Compteur
	17.80 ml	-55.2 mm/m	00:13:31

(BAF.Z) Dégradation de surface - Usure de la buse au niveau du joint





4	Distance	Pente	Compteur
M	17.85 ml	-55.2 mm/m	00:13:54

(BDA) Photographie générale



\forall	Distance	Pente	Compteur
	19.80 ml	-55.2 mm/m	00:15:30

(BAI) Joint d'étanchéité apparent



Inspection: M=Normal =Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 666 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J127 - J130

بلب	Distance	Pente	Compteur
Y	19.80 ml	-55.2 mm/m	00:15:53

(BAF.Z) Dégradation de surface - Usure de la buse au niveau du joint





\forall	Distance	Pente	Compteur
M	22.00 ml	-55.2 mm/m	00:18:35

(BAB) Fissure



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 667 / 1164

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J127 - J130

بلب	Distance	Pente	Compteur
M	22.00 ml	-55.2 mm/m	00:19:04

(BDA) Photographie générale





\forall	Distance	Pente	Compteur
M	23.40 ml	-53.3 mm/m	00:20:14

(BAB) Fissure





Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 668 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J127 - J130

Distance	Pente	Compteur
23.55 ml	-55.2 mm/m	00:24:29

(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = J130





Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita


Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 669 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION J127 - J130

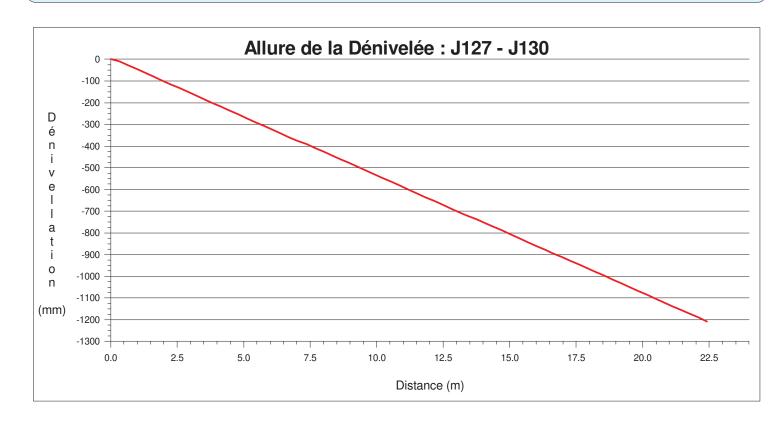

Client : FSH

Chantier: Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 670 / 1164

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J138 - J136

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état

Ville ou village (AAN) : Paita

Emplacement (AAJ) : Lotissement Julisa
Date d'inspection (ABF) : 24/06/2020
Nom de l'inspecteur (ABH) : Espalieu

Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : J138 Référence du noeud 2 (AAF) : J136 Référence du noeud de départ (AAB) : J138

Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire

Longueur du tronçon : 21.75 ml Longueur non inspectée : 0.00 ml Longueur inspectée : 21.75 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø800mm
Matériau (ACD) : (AG) Béton

Conditions d'Intervention

Précipitations (ADA) : (B) Pluie

Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro

Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal (ABC) : (A) La face intérieure de la paroi du noeud de départ

Client : FSH

Chantier: Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 714 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

Client

: FSH

Chantier: Lotissement JULISA Paita

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT


Référence du dossier : 1179/06/20

: 715 / 1164

N° de Page

SCHÉMA DU TRONÇON J138 - J136

Observations du tronçon

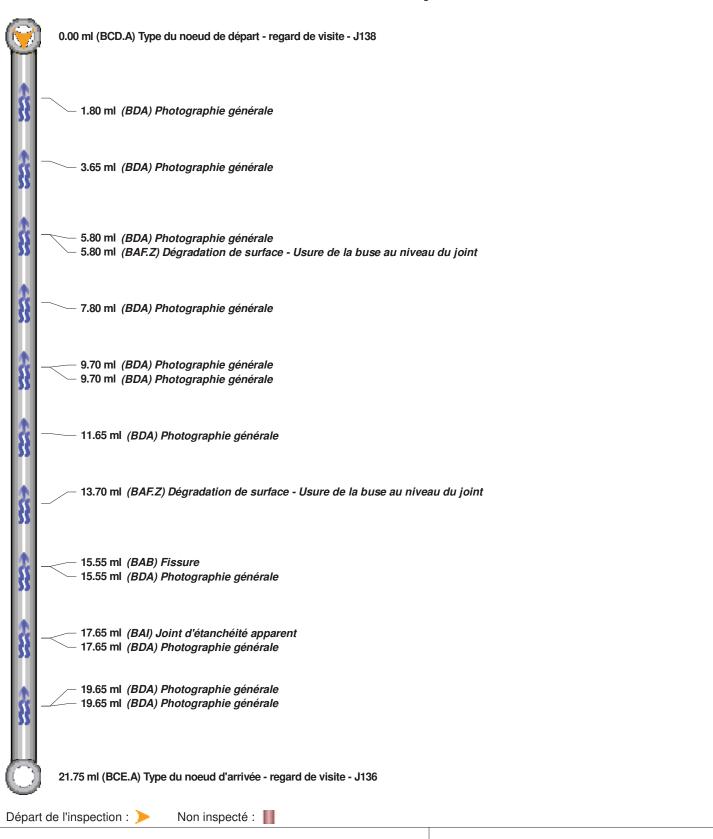

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J138 - J136

Distance	Pente	Compteur
1.15 ml	0.0 mm/m	00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite Référence du noeud = J138



\forall	Distance	Pente	Compteur
M	1.80 ml	54.2 mm/m	00:00:54

(BDA) Photographie générale





Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 716 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J138 - J136

بلب	Distance	Pente	Compteur
	3.65 ml	52.8 mm/m	00:01:45

(BDA) Photographie générale





\forall	Distance	Pente	Compteur
M	5.80 ml	33.2 mm/m	00:02:18

(BDA) Photographie générale



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 717 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J138 - J136

₩	Distance	Pente	Compteur
M	5.80 ml	33.2 mm/m	00:03:06

(BAF.Z) Dégradation de surface - Usure de la buse au niveau du joint





4	Distance	Pente	Compteur
M	7.80 ml	46.8 mm/m	00:04:30

(BDA) Photographie générale





Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 718 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J138 - J136

Ψ,	Distance	Pente	Compteur
M	9.70 ml	39.3 mm/m	00:05:05

(BDA) Photographie générale



\forall	Distance	Pente	Compteur
M	9.70 ml	39.3 mm/m	00:05:48

(BDA) Photographie générale





Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 719 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J138 - J136

₩	Distance	Pente	Compteur
	11.65 ml	42.1 mm/m	00:06:45

(BDA) Photographie générale





\forall	Distance	Pente	Compteur
	13.70 ml	52.4 mm/m	00:07:36

(BAF.Z) Dégradation de surface - Usure de la buse au niveau du joint





Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 720 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J138 - J136

, U.,	Distance	Pente	Compteur
	15.55 ml	57.5 mm/m	00:08:07

(BAB) Fissure



ų.	Distance	Pente	Compteur
	15.55 ml	57.5 mm/m	00:08:26

(BDA) Photographie générale





Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 721 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex

Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J138 - J136

,	Distance	Pente	Compteur
М	17.65 ml	44.9 mm/m	00:08:58

(BAI) Joint d'étanchéité apparent





\forall	Distance	Pente	Compteur
	17.65 ml	44.9 mm/m	00:09:48

(BDA) Photographie générale





Inspection: M=Normal =Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 722 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex

Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J138 - J136

44	Distance	Pente	Compteur
	19.65 ml	50.0 mm/m	00:10:09

(BDA) Photographie générale



447	Distance	Pente	Compteur
Y	19.65 ml	50.0 mm/m	00:10:34

(BDA) Photographie générale





Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 723 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J138 - J136

Distance	Pente	Compteur
21.75 ml	59.4 mm/m	00:10:57

(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = J136





Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita


Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 724 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION J138 - J136

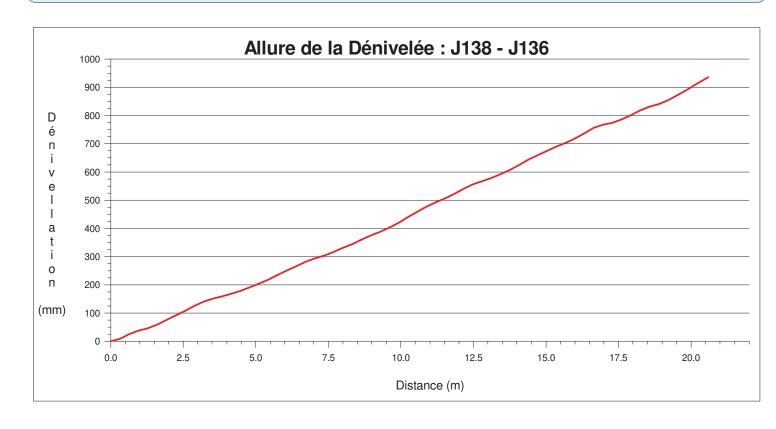

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 725 / 1164

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J138 - J140

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état

Ville ou village (AAN) : Paita

Emplacement (AAJ) : Lotissement Julisa
Date d'inspection (ABF) : 24/06/2020
Nom de l'inspecteur (ABH) : Espalieu

Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : J138 Référence du noeud 2 (AAF) : J140 Référence du noeud de départ (AAB) : J138

Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement

Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire

Longueur du tronçon : 24.40 ml Longueur non inspectée : 0.00 ml Longueur inspectée : 24.40 ml

Identification de la Canalisation

 Forme (ACA)
 : (A) Circulaire

 Dimension (ACB)
 : Ø800mm

 Matériau (ACD)
 : (AG) Béton

Conditions d'Intervention

Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations

Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro

Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal (ABC) : (A) La face intérieure de la paroi du noeud de départ

Client : FSH

Chantier: Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20


N° de Page : 730 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON J138 - J140

Observations du tronçon

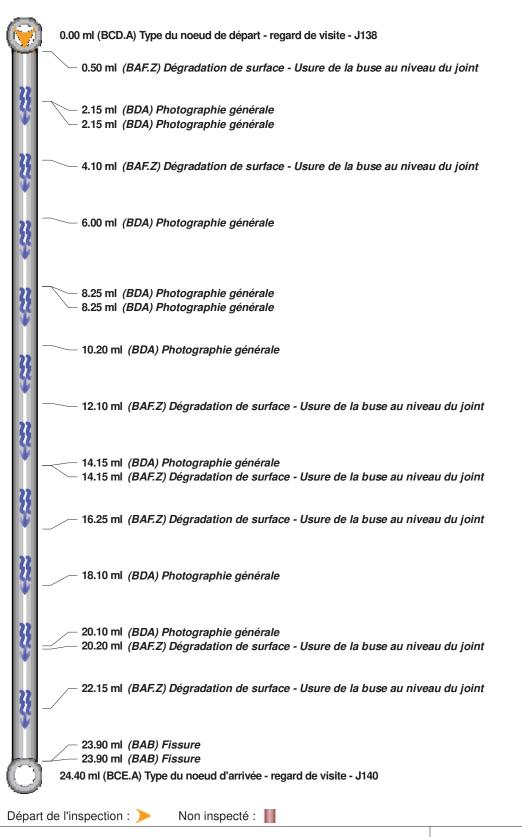

Client : FSH

Chantier: Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 731 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J138 - J140

Distance	Pente	Compteur
0.00 ml	0.0 mm/m	00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite Référence du noeud = J138





4	Distance	Pente	Compteur
Y	0.50 ml	0.0 mm/m	00:01:58

(BAF.Z) Dégradation de surface - Usure de la buse au niveau du joint





Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 732 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J138 - J140

, U.,	Distance	Pente	Compteur
	2.15 ml	-50.0 mm/m	00:02:30

(BDA) Photographie générale



447	Distance	Pente	Compteur
	2.15 ml	-50.0 mm/m	00:02:58

(BDA) Photographie générale





Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 733 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J138 - J140

\forall	Distance	Pente	Compteur
M	4.10 ml	-37.4 mm/m	00:04:20

(BAF.Z) Dégradation de surface - Usure de la buse au niveau du joint





\forall	Distance	Pente	Compteur
	6.00 ml	-27.1 mm/m	00:05:50

(BDA) Photographie générale





Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 734 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J138 - J140

, Lly	Distance	Pente	Compteur
M	8.25 ml	-14.0 mm/m	00:06:19

(BDA) Photographie générale



447	Distance	Pente	Compteur
	8.25 ml	-14.0 mm/m	00:06:59

(BDA) Photographie générale





Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 735 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J138 - J140

4	Distance	Pente	Compteur
	10.20 ml	-35.5 mm/m	00:07:54

(BDA) Photographie générale





\forall	Distance	Pente	Compteur
M	12.10 ml	-21.0 mm/m	00:08:51

(BAF.Z) Dégradation de surface - Usure de la buse au niveau du joint





Inspection: M=Normal =Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 736 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J138 - J140

Ψ,	Distance	Pente	Compteur
M	14.15 ml	-34.1 mm/m	00:09:16

(BDA) Photographie générale



\forall	Distance	Pente	Compteur
	14.15 ml	-34.1 mm/m	00:09:57

(BAF.Z) Dégradation de surface - Usure de la buse au niveau du joint





Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 737 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J138 - J140

بلب	Distance	Pente	Compteur
Y	16.25 ml	-23.8 mm/m	00:11:18

(BAF.Z) Dégradation de surface - Usure de la buse au niveau du joint





\forall	Distance	Pente	Compteur
	18.10 ml	-26.6 mm/m	00:12:23

(BDA) Photographie générale





Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 738 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex

Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J138 - J140

, U.,	Distance	Pente	Compteur
	20.10 ml	-50.0 mm/m	00:12:49

(BDA) Photographie générale



\forall	Distance	Pente	Compteur
M	20.20 ml	-50.0 mm/m	00:13:15

(BAF.Z) Dégradation de surface - Usure de la buse au niveau du joint





Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 739 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J138 - J140

بلب	Distance	Pente	Compteur
Y	22.15 ml	-45.3 mm/m	00:14:17

(BAF.Z) Dégradation de surface - Usure de la buse au niveau du joint





\forall	Distance	Pente	Compteur
	23.90 ml	-45.3 mm/m	00:15:04

(BAB) Fissure





Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 740 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J138 - J140

	Distance	Pente	Compteur
M	23.90 ml	-45.3 mm/m	00:15:34

(BAB) Fissure





Distance	Pente	Compteur
24.40 ml	-45.3 mm/m	00:16:08

(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = J140



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita


Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 741 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION J138 - J140

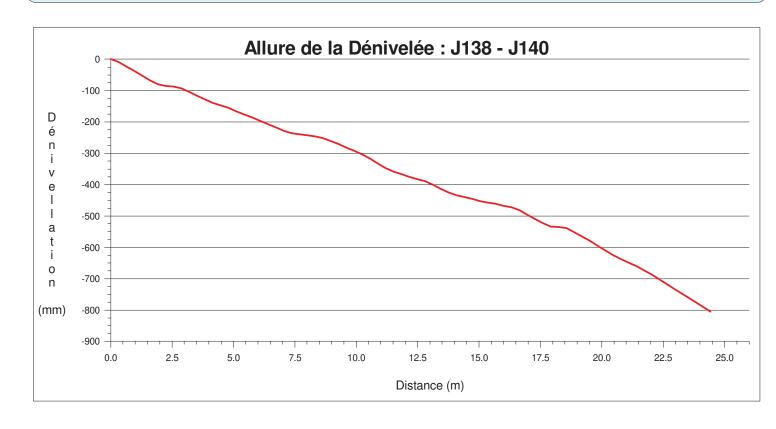

Client : FSH

Chantier: Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 742 / 1164

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J140 - J143

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état

Ville ou village (AAN) : Paita

Emplacement (AAJ) : Lotissement Julisa
Date d'inspection (ABF) : 22/02/2021
Nom de l'inspecteur (ABH) : Espalieu

Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : J140 Référence du noeud 2 (AAF) : J143 Référence du noeud de départ (AAB) : J140

Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement

Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire

Longueur du tronçon : 21.95 ml Longueur non inspectée : 0.00 ml Longueur inspectée : 21.95 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø800mm
Matériau (ACD) : (AG) Béton

Conditions d'Intervention

Précipitations (ADA) : (B) Pluie

Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro

Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal (ABC) : (A) La face intérieure de la paroi du noeud de départ

Client : FSH

Chantier: Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 766 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

: FSH

Chantier: Lotissement JULISA
Paita

Client

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT


Référence du dossier : 1179/06/20

: 767 / 1164

N° de Page

SCHÉMA DU TRONÇON J140 - J143

Observations du tronçon

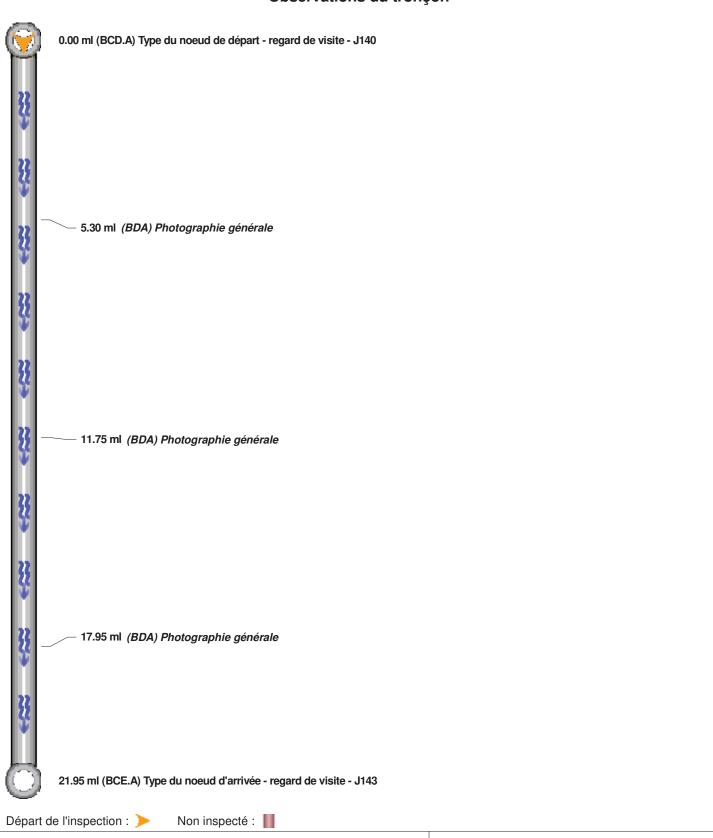

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J140 - J143

Distance	Pente	Compteur
1.15 ml	0.0 mm/m	00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite Référence du noeud = J140



\forall	Distance	Pente	Compteur
	5.30 ml	-12.6 mm/m	00:00:35

(BDA) Photographie générale



\forall	Distance	Pente	Compteur
M	11.75 ml	-11.7 mm/m	00:01:00

(BDA) Photographie générale



\forall	Distance	Pente	Compteur
	17.95 ml	-12.1 mm/m	00:01:21

(BDA) Photographie générale



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH

Chantier: Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 768 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J140 - J143

Distance	Pente	Compteur
21.95 ml	-32.7 mm/m	00:01:58

(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = J143



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita


Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 769 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION J140 - J143

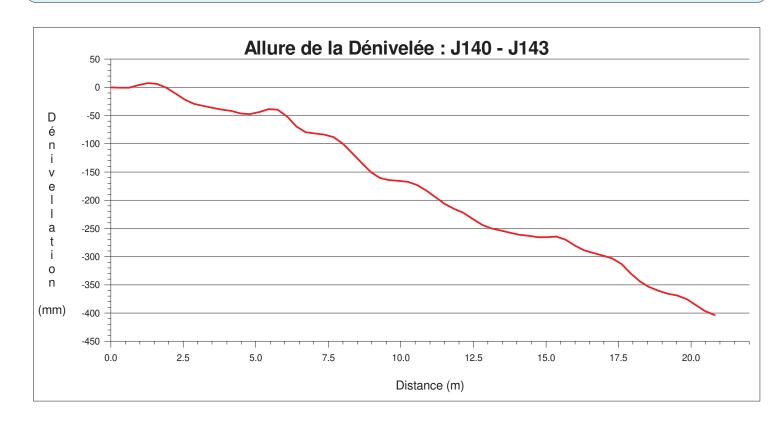

Client : FSH

Chantier: Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 770 / 1164

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J52 - J51

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état

Ville ou village (AAN) : Paita

Emplacement (AAJ) : Lotissement Julisa
Date d'inspection (ABF) : 22/02/2021
Nom de l'inspecteur (ABH) : Espalieu

Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : J52 Référence du noeud 2 (AAF) : J51 Référence du noeud de départ (AAB) : J52

Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement

Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire

Longueur du tronçon : 19.45 ml Longueur non inspectée : 0.00 ml Longueur inspectée : 19.45 ml

Identification de la Canalisation

 Forme (ACA)
 : (A) Circulaire

 Dimension (ACB)
 : Ø400mm

 Matériau (ACD)
 : (AX) PVC-U

Conditions d'Intervention

Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations

Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro

Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal (ABC) : (A) La face intérieure de la paroi du noeud de départ

Client : FSH

Chantier: Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20


N° de Page : 248 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON J52 - J51

Observations du tronçon

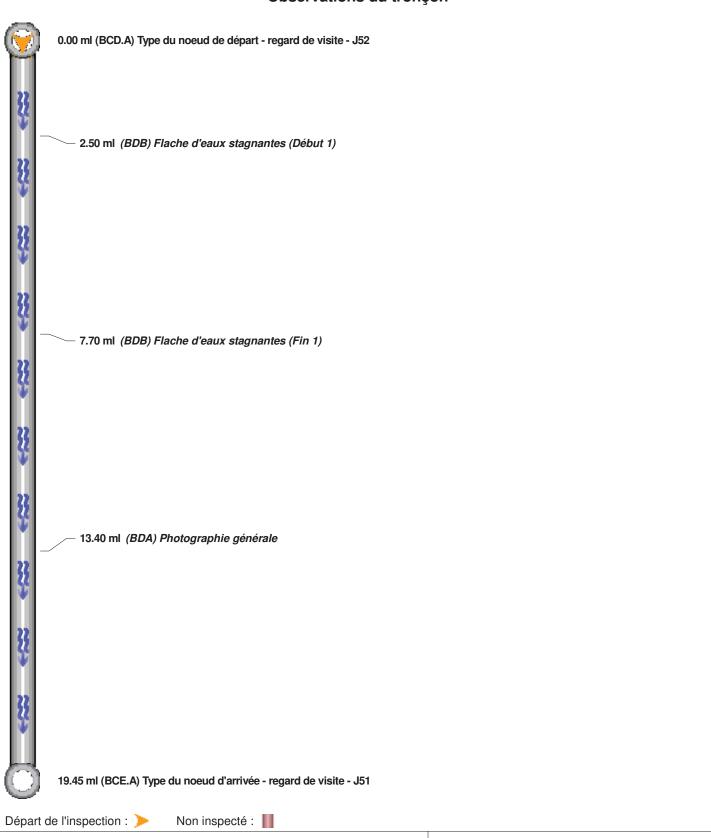

Client : FSH

Chantier: Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 249 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Ce

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J52 - J51

Distance	Pente	Compteur
1.15 ml	0.0 mm/m	00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite Référence du noeud = J52




, U	Distance	Pente	Compteur
M	2.50 ml	-12.6 mm/m	00:00:15

(BDB) Flache d'eaux stagnantes (Début 1)



\forall	Distance	Pente	Compteur
	7.70 ml	13.1 mm/m	00:00:49

(BDB) Flache d'eaux stagnantes (Fin 1)

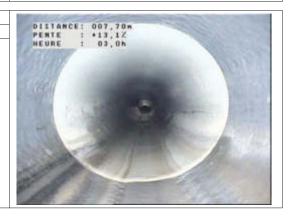

٣	Distance	Pente	Compteur
M	13.40 ml	0.0 mm/m	00:01:26

(BDA) Photographie générale



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH

Chantier: Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 250 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J52 - J51

Distance	Pente	Compteur
19.45 ml	-1.4 mm/m	00:02:09

(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = J51



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita


Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 251 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION J52 - J51

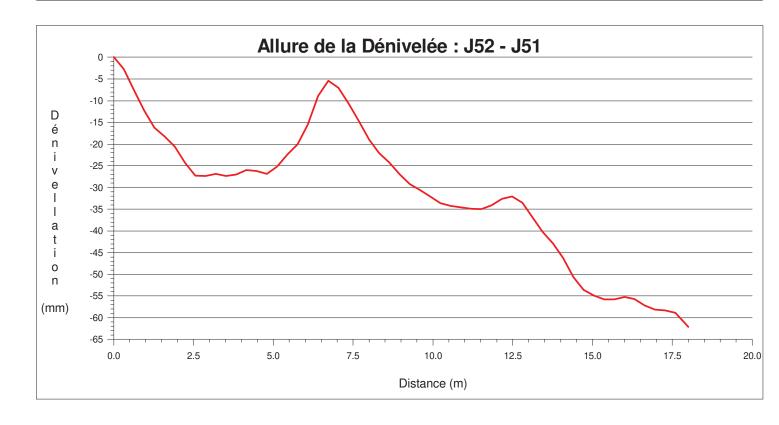

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 252 / 1164

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J66 - J68

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état

Ville ou village (AAN) : Paita

Emplacement (AAJ) : Lotissement Julisa
Date d'inspection (ABF) : 18/08/2020
Nom de l'inspecteur (ABH) : Espalieu

Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : J66 Référence du noeud 2 (AAF) : J68 Référence du noeud de départ (AAB) : J66

Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire

Longueur du tronçon : 13.90 ml Longueur non inspectée : 0.00 ml Longueur inspectée : 13.90 ml

Identification de la Canalisation

 Forme (ACA)
 : (A) Circulaire

 Dimension (ACB)
 : Ø500mm

 Matériau (ACD)
 : (AX) PVC-U

Conditions d'Intervention

Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations

Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro

Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal (ABC) : (A) La face intérieure de la paroi du noeud de départ

Client : FSH

Chantier: Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20


N° de Page : 328 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON J66 - J68

Observations du tronçon

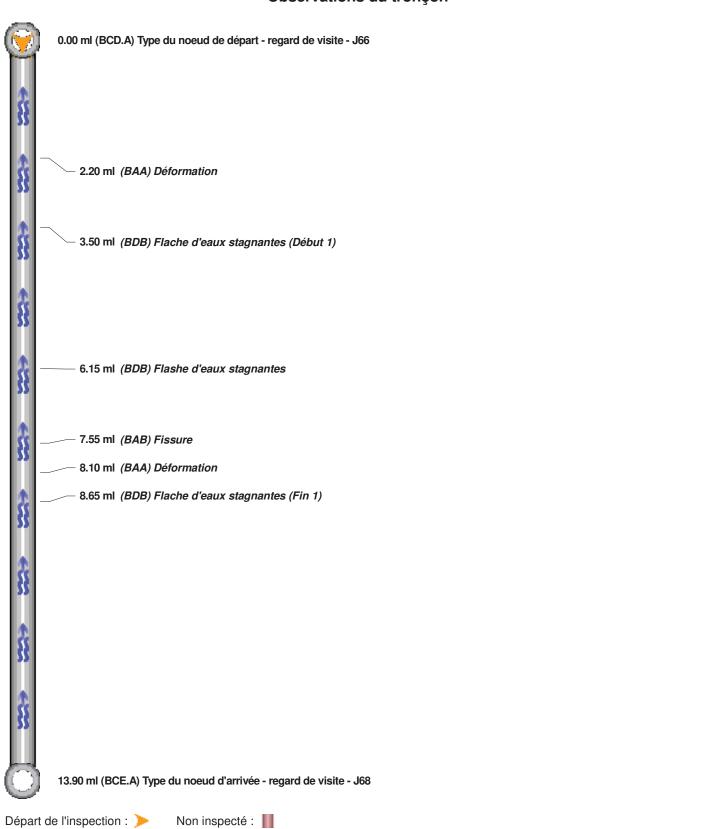

Client : FSH

Chantier: Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 329 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex

Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J66 - J68


Distance	Pente	Compteur
1.15 ml	0.0 mm/m	00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite Référence du noeud = J66



447	Distance	Pente	Compteur
M	2.20 ml	-33.2 mm/m	00:00:20

(BAA) Déformation

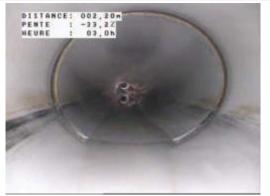

\forall	Distance	Pente	Compteur
M	3.50 ml	2.8 mm/m	00:00:30

(BDB) Flache d'eaux stagnantes (Début 1)



₩	Distance	Pente	Compteur
	6.15 ml	4.6 mm/m	00:00:43

(BDB) Flashe d'eaux stagnantes



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH

Chantier: Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 330 / 1164

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J66 - J68

\forall	Distance	Pente	Compteur
	7.55 ml	0.0 mm/m	00:01:06

(BAB) Fissure





\forall	Distance	Pente	Compteur
M	8.10 ml	9.8 mm/m	00:01:41

(BAA) Déformation



\forall	Distance	Pente	Compteur
	8.65 ml	9.8 mm/m	00:01:56

(BDB) Flache d'eaux stagnantes (Fin 1)



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 331 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J66 - J68

Distance	Pente	Compteur
13.90 ml	56.6 mm/m	00:02:29

(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = J68



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita


Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 332 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION J66 - J68

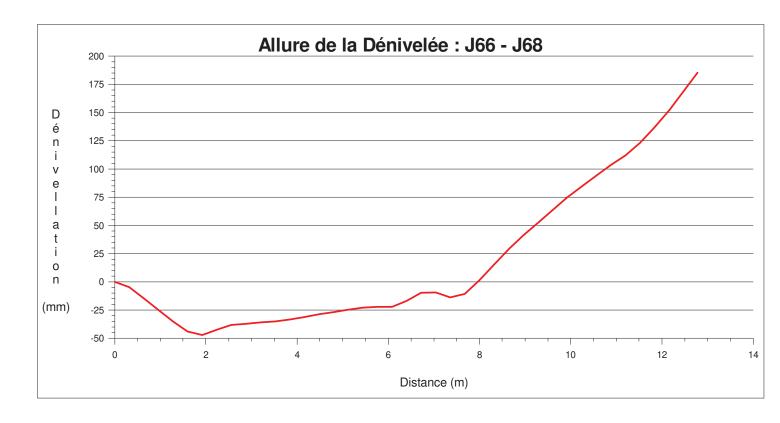

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 333 / 1164

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J69 - J70

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état

Ville ou village (AAN) : Paita

Emplacement (AAJ) : Lotissement Julisa
Date d'inspection (ABF) : 22/02/2021
Nom de l'inspecteur (ABH) : Espalieu

Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : J69 Référence du noeud 2 (AAF) : J70 Référence du noeud de départ (AAB) : J69

Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire

Longueur du tronçon : 23.10 ml Longueur non inspectée : 0.00 ml Longueur inspectée : 23.10 ml

Identification de la Canalisation

 Forme (ACA)
 : (A) Circulaire

 Dimension (ACB)
 : Ø400mm

 Matériau (ACD)
 : (AX) PVC-U

Conditions d'Intervention

Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations

Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro

Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal (ABC) : (A) La face intérieure de la paroi du noeud de départ

Client : FSH

Chantier: Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20


N° de Page : 346 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON J69 - J70

Observations du tronçon

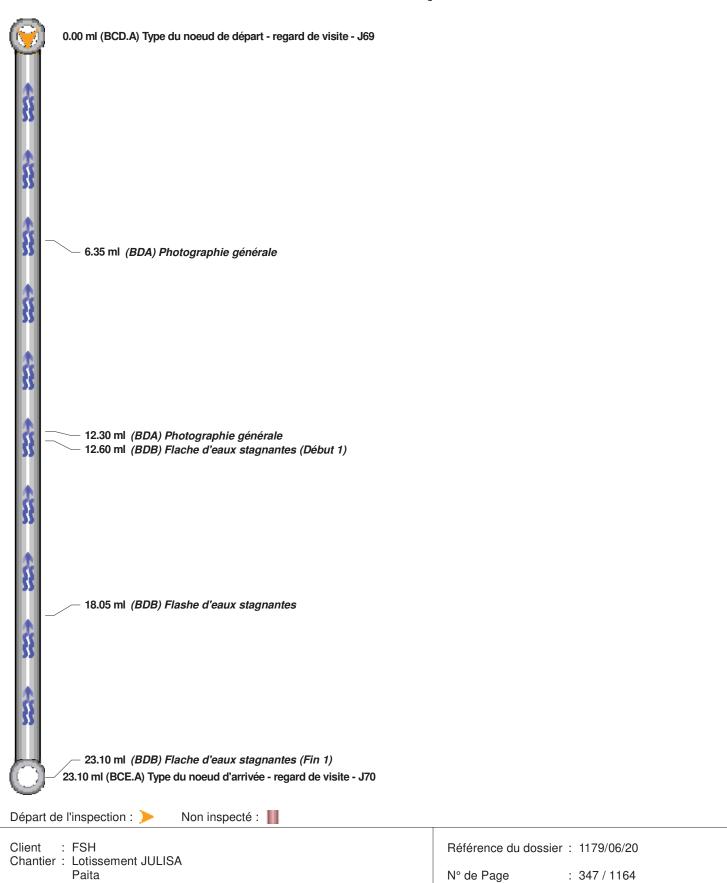

18, Route du Sud BP 1197

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J69 - J70


Distance	Pente	Compteur
1.15 ml	0.0 mm/m	00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite Référence du noeud = J69



\forall	Distance	Pente	Compteur
	6.35 ml	28.0 mm/m	00:00:27


(BDA) Photographie générale

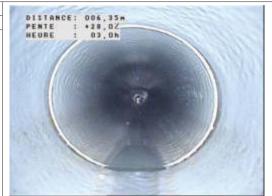

	Distance	Pente	Compteur
M	12.30 ml	3.2 mm/m	00:01:02

(BDA) Photographie générale



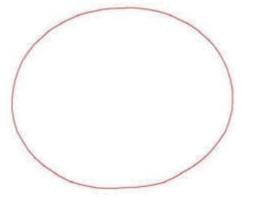

Diamètre : 374.3mm Ovalisation : 10.5%

Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH

Chantier: Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 348 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Ce

98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON J69 - J70

\forall	Distance	Pente	Compteur
	12.60 ml	3.2 mm/m	00:01:46

(BDB) Flache d'eaux stagnantes (Début 1)



\forall	Distance	Pente	Compteur
M	18.05 ml	-6.0 mm/m	00:02:14

(BDB) Flashe d'eaux stagnantes



	Distance	Pente	Compteur
	23.10 ml	17.7 mm/m	00:02:47

(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = J70

(BDB) Flache d'eaux stagnantes (Fin 1)



Inspection: Normal = Inverse

Client : FSH

Chantier: Lotissement JULISA

Paita


Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 349 / 1164

18, Route du Sud BP 1197 98845 NOUMEA Cedex Tél. (687) 25 36 68

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION J69 - J70

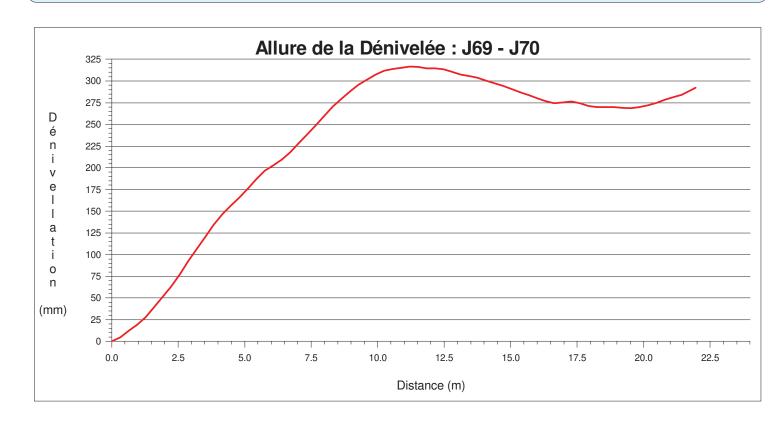

Client : FSH Chantier : Lotissement JULISA

Paita

Référence du dossier : 1179/06/20

N° de Page : 350 / 1164