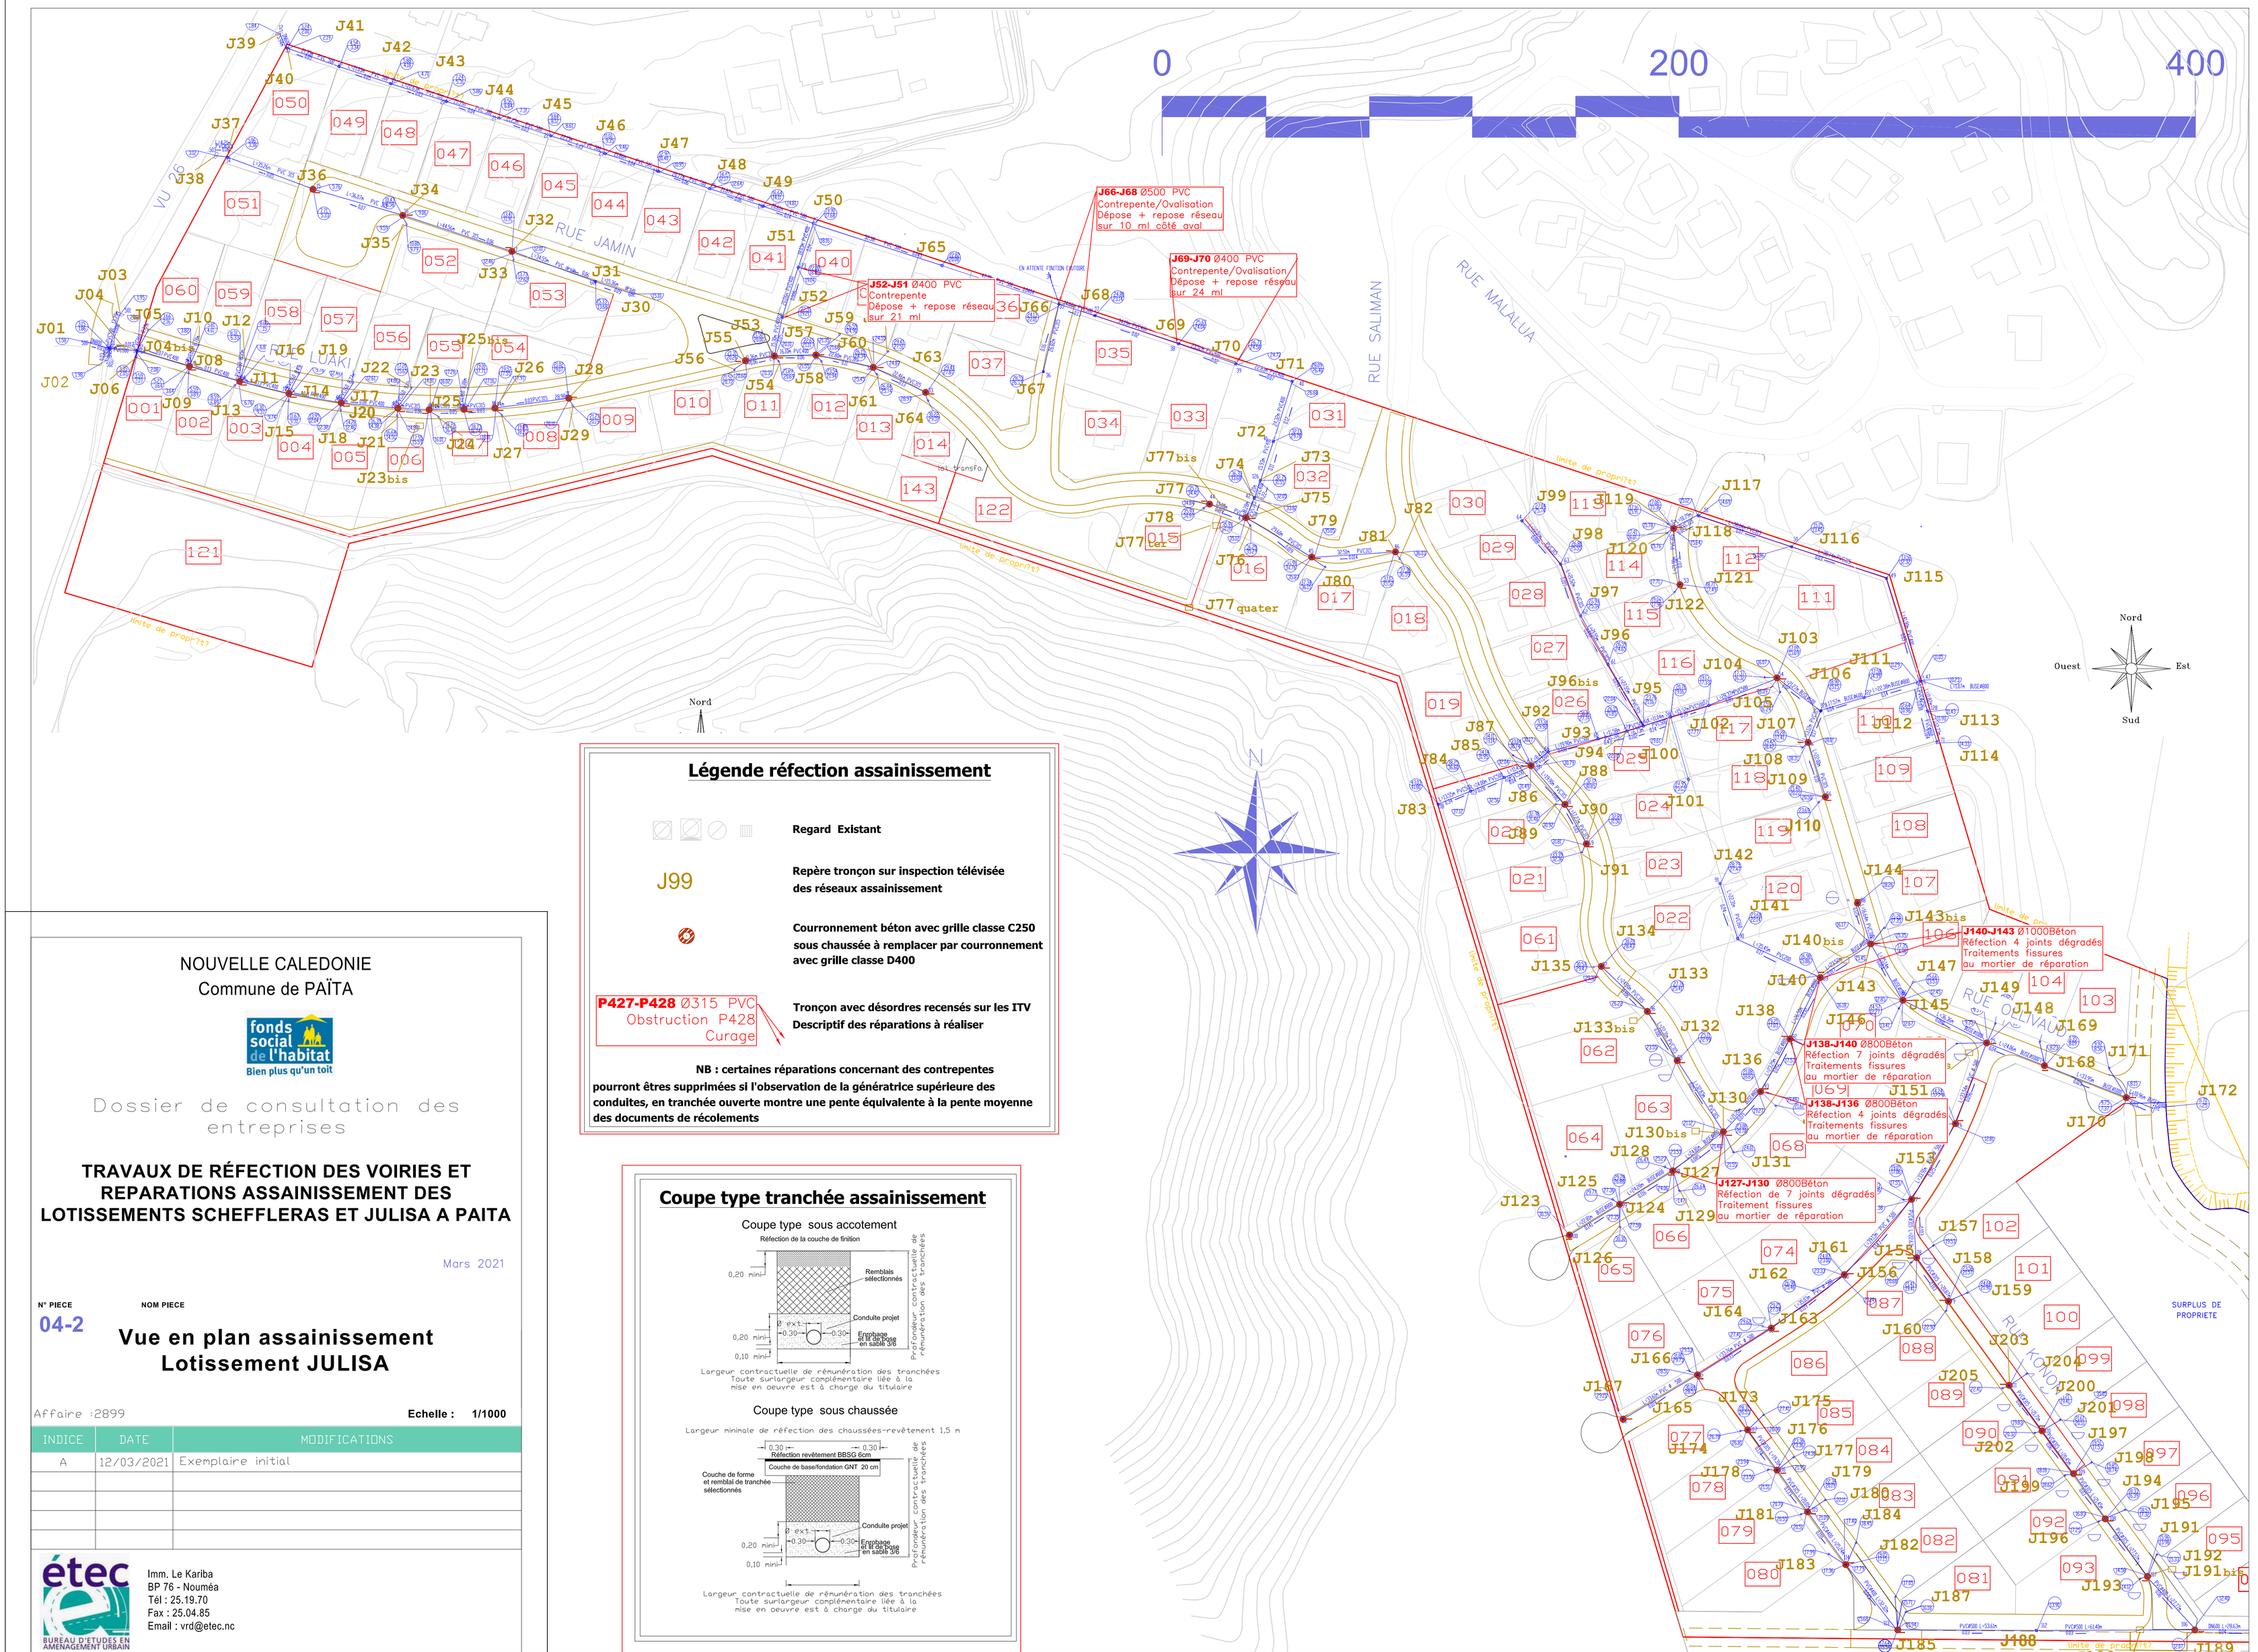

Légende réfection assainissement

Regard Existant

J99 — **Repère tronçon sur inspection télévisée des réseaux assainissement**

Courronnement béton avec grille classe C250 sous chaussée à remplacer par courronnement avec grille classe D400

P427-P428 Ø315 PVC Obstruction P428 Curage — **Tronçon avec désordres recensés sur les ITV Descriptif des réparations à réaliser**

NB : certaines réparations concernant des contrepentes pourront êtres supprimées si l'observation de la génératrice supérieure des conduites, en tranchée ouverte montre une pente équivalente à la pente moyenne des documents de récolements

Coupe type tranchée assainissement

Coupe type sous accotement

Largeur contractuelle de rémunération des tranchées
Toute surlargeur complémentaire liée à la mise en oeuvre est à charge du titulaire

Coupe type sous chaussée

Largeur minimale de réfection des chaussées-revêtement 1,5 m

Largeur contractuelle de rémunération des tranchées
Toute surlargeur complémentaire liée à la mise en oeuvre est à charge du titulaire

NOUVELLE CALEDONIE
Commune de PAÏTA

fonds social de l'habitat
Bien plus qu'un toit

Dossier de consultation des entreprises

TRAVAUX DE RÉFECTION DES VOIRIES ET REPARATIONS ASSAINISSEMENT DES LOTISSEMENTS SCHEFFLERAS ET JULISA A PAITA

Mars 2021

N° PIECE **04-2**

NOM PIECE

Vue en plan assainissement Lotissement JULISA

Affaire :2899 — **Echelle : 1/1000**

INDICE	DATE	MODIFICATIONS
A	12/03/2021	Exemplaire initial

étec
BUREAU D'ETUDES EN AMENAGEMENT URBAIN
Imm. Le Kariba
BP 76 - Nouméa
Tél : 25.19.70
Fax : 25.04.85
Email : vrd@etec.nc